

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年12月	TKG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7049622
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
201,610km	150PS/110KW	A/T スムーサー	パキューム	長：4,700 mm 幅：1,850 mm 高：1,980 mm 門高：1,850 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後：右割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ、右後テールレンズ割れ

記録簿 有（H30/9～R1/6、R1/11、R2/9、R2/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			205/80R17.5	205/80R17.5		
—	—			—	—		
7	9	8	7	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		10	—	スペア		205/80R17.5	—
素材：スチール				備考：全数スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H143053」	平成26年11月
【備考】庫内灯3ヶ、庫内2分割、内扉、ベンチレーター2ヶ、糞子、水抜き穴前2ヶ所			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東ブレ	XV42LSC-U	平成26年11月
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

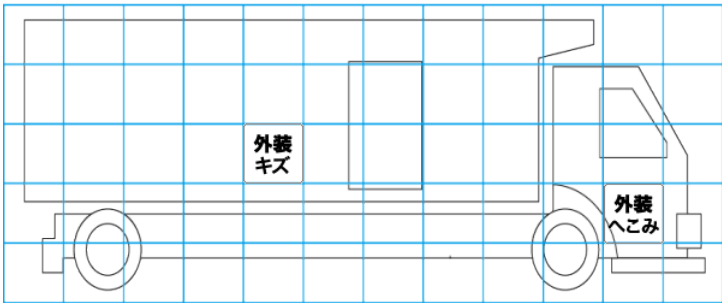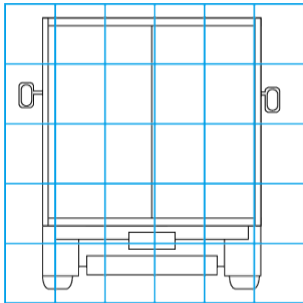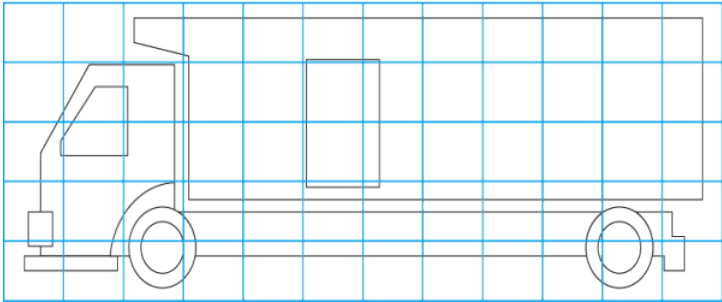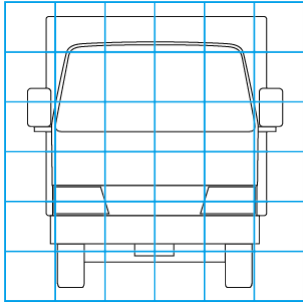

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】