

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年12月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-13880
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,014,848km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長：9,470 mm 幅：2,270 mm 高：2,440 mm 門高：2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター不良
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 反射板サビ有り ボデー看板跡有り

記録簿 有 (H28/11～R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	5		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	0	1		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
1	1	1	1	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
6	10	0	3	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア				245/70R19.5		—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E 1723」	平成27年
【備考】床キーストン ジョロダー4列 センターローラー ラッシング2段			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM 「599200203BL」	平成27年
【備考】-35℃設定 2エバ			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-64750 「S61008310」	平成27年
【備考】全長1,550 全幅2,360 有効全長1,400 有効全幅2,210 キャスターストッパー サイドストッパー ラジコン・リモコン付き			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
無	確認済	小	点傷有

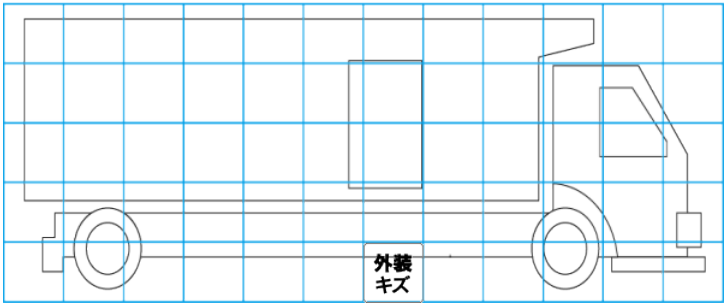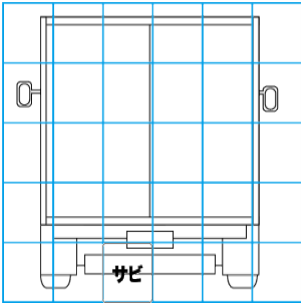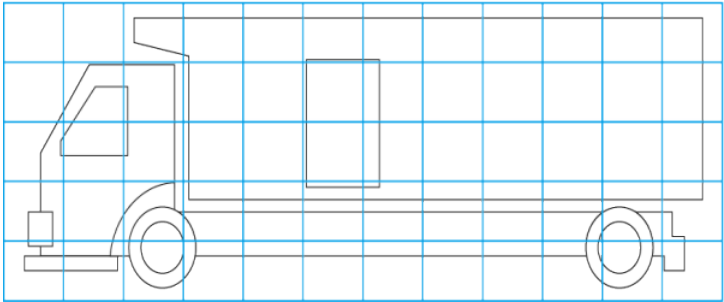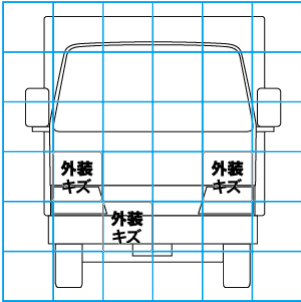

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ