

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年6月	QPG-FS64VZ	冷凍ウィング	FS64VZ-520258	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
851.310km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,440 mm 高:2,550 mm	幅:2,370 mm 門高:2,440 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーケース にじみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	注意カモニターランプ 点灯
オーディオ	△	音出ない
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 型キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	リア左ウィンカー水滴
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	◎		リヤエアサス
パワステ	◎		
ハンドル	◎		
燃料タンク	◎		スチール、アルミ

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ、ボデー、リア観音ドア塗装看板。小物入れ欠品。サイドガード車検非対応。
記録簿 有 (H29/6～R3/7)

タイヤ残量





単位: mm

	1	5	
	7	7	
6	7	7	7
6	8	5	7
スベア		7	—

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
スバア		<u>245/70R19.5</u>		<u>—</u>
素材：アルミ	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	RKL 「W 8DB119」	平成28年5月
【備考】ラッシング2段、エアライン、水抜き穴4ヶ、庫内灯6ヶ			
冷凍機／直結	菱重	TDJS70A- L2 「685800122B」	平成28年5月
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)

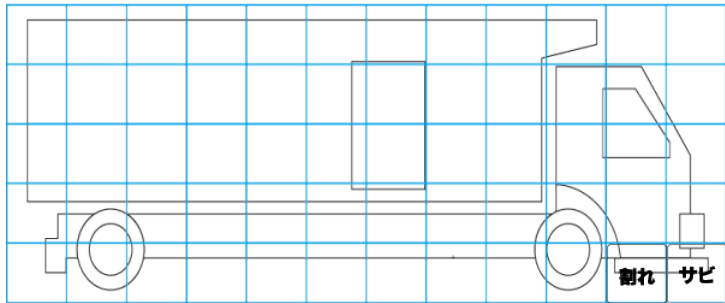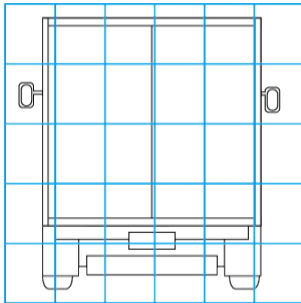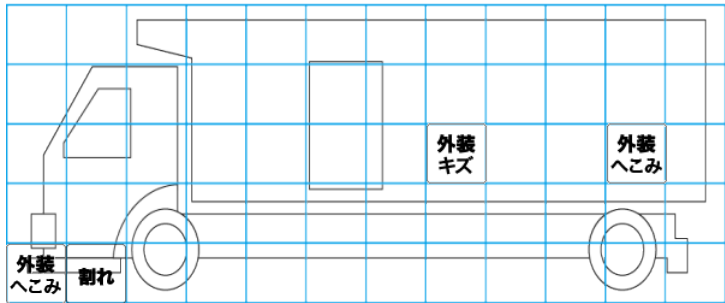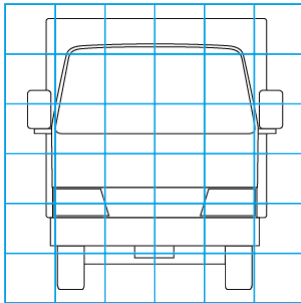

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ