

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年11月	SKG-NPR85YN	冷凍パン	NPR85Y-7000132
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
537,258km	150PS/110KW	M/T 6速	エア-	長:5,050 mm 幅:2,000 mm 高:1,870 mm 門高:1,830 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左ドアレンズ傷。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック		





特記事項 *R2/5/8、510675Km時リビルトエンジン交換、クラッチオーバーホール済。キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。
純正ドリンクホルダー不良。助手席ドア内張割れ。 インパネポケット欠品。

記録簿 有 (R1/5~R3/8)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位: mm	
10 9 — — 9 10 10 9 — — — — スベア 2 —	225/85R16 225/85R16 — — 225/85R16 225/85R16 225/85R16 225/85R16 — — — — スベア 225/85R16 —
素材: スチール	備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLE4 「E1E9087」	平成23年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。間仕切り付。 左右スライド式サイド扉。観音扉3枚折り。左側、リヤ保冷カーテン付。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2M	平成23年
【備考】 2エバ。-30℃設定（ 1hで +6.4℃ → -12℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

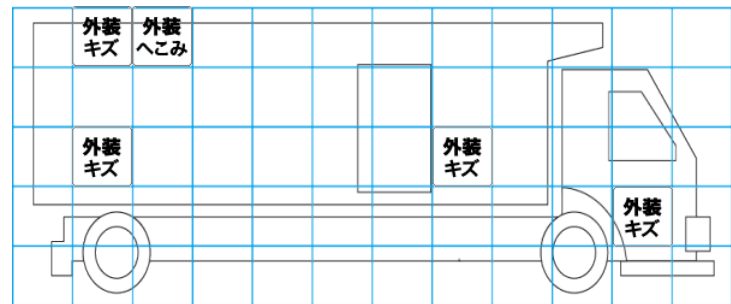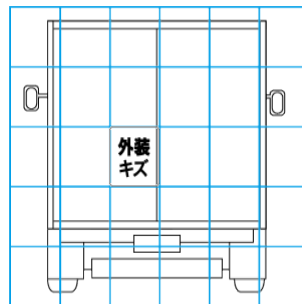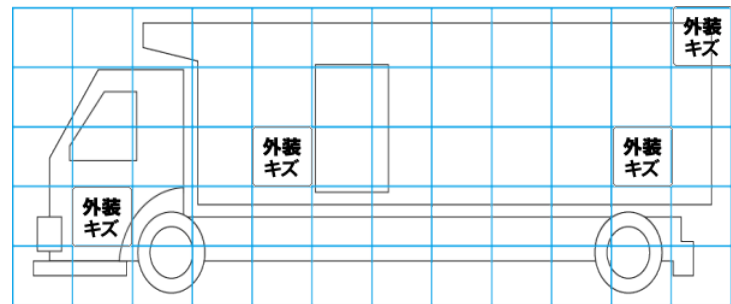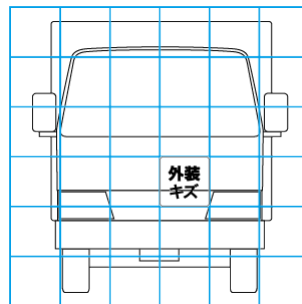

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------