

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年7月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7081152	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
387,164km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6.120 mm 高:2.030 mm	幅:2.110 mm 門高:2.020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吸込	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	3速
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ギャップ 左右欠品。

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。ドア灰皿左右欠品。センターコンソールBOXフタロック外れ。スターターキー1本（スペア無）、観音扉キー無。

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	9	8	
	—	—	
2	2	2	3
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：アルミ	備考：リヤ左外タイヤひび有。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F152554	平成27年7月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。リヤ保冷カーテン。 リヤ水切りコーナー右欠品、左外れ。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-T	平成27年7月
【備考】-30℃設定（1hで +6.5℃ → -19℃ 確認）。			
格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「15T068723N」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅1990mm、有効長1230mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

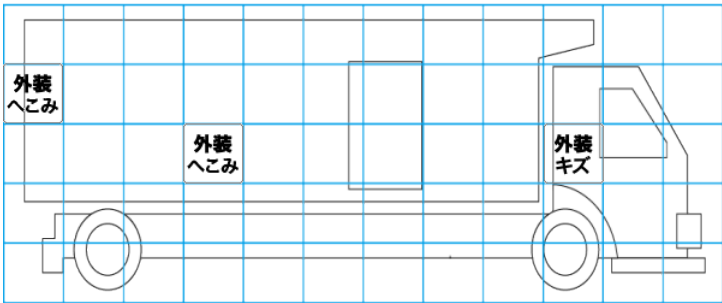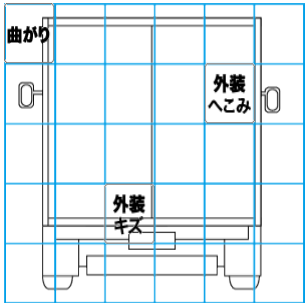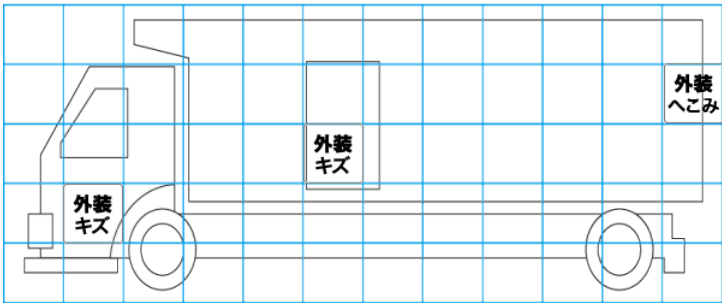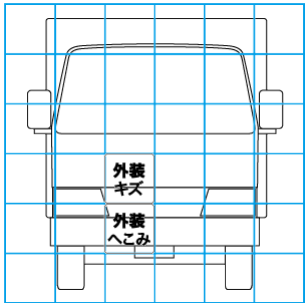

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------