

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成15年11月	KL-CXZ51K4	ダンプ	CXZ51K4-3000579	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,304,832km	370PS/272KW	M/T 7速	エア-	長: 5,410 mm 高: 1,330 mm	幅: 2,330 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	△	冷えない ヒーター効かず。	シート	○	へたり、擦れ、 汚れ ガタ有。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 付近しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	△	作動不良。	ミラー	○	ワイパー作動不良。ウ ォッシャーホース切れ 。右ミラー社外品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	メーターランプ不灯。			
排気	◎		異常ランプ	△	エアバッグランプ点灯 。			
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	△	社外品、電源入らず。			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	○	7速	リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	/				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	○	アッパーカバー付近しみ。	燃料タンク	◎	スチール 300L			
リターダ	/		デフ					
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				

特記事項	キャブ内汚れ傷。センターコンソール割れ。寒冷時メーター指示不良。エアー漏れ有。フロントキャブサスエアー入らず。 右側トルクロッドブッシュ4ヶ切れ。エアーダクトブッシュ切れ。エンジンマウント左右切れ。 スターターキー2本、燃料キャブキー2本。
記録簿	有（H23/11、H24/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
0	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
0	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				スベア	11R22.5 16PR	—	
4				—			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	極東開発工業	DD10-761 「03U085042Y」	平成15年
【備考】電動コボレーン。工具箱腐食。差枠有（溶接）の為、要構造変更。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

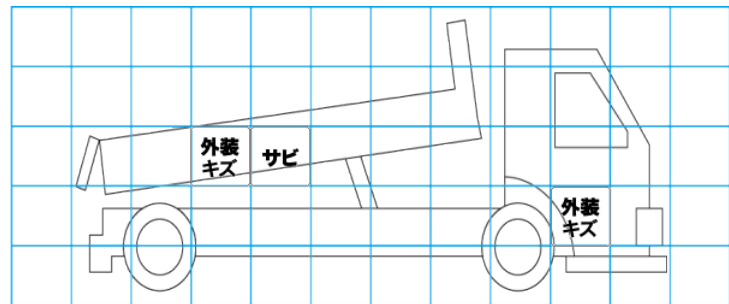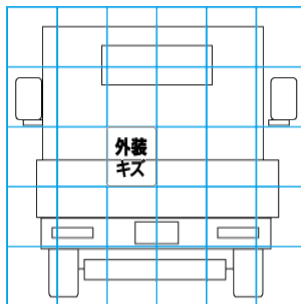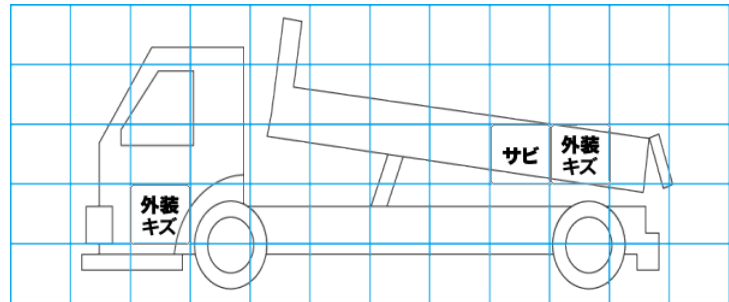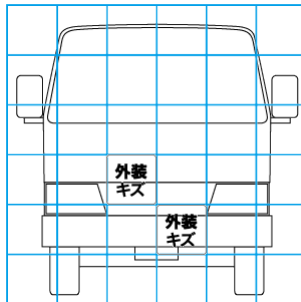

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ