

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年3月	QPG-CG5ZA	冷凍ウィング	JNCMM60GXHU015545
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
971,394km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア－	長：9,440 mm 幅：2,380 mm 高：2,550 mm 門高：2,470 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右ステ－錆有。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャビン汚れ傷。電動キャブチルト作動不良。リヤショックアブソーバー4本ガタ有。F1軸目右クリップボルト折れ。
スターターキー3本、燃料キャブキー4本、観音扉キー1本。エアードライヤー付近エア漏れ有。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			265/70R19.5	265/70R19.5		
13	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
11	10	11	11	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
11	12	12	9	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア				10	ー		
				素材：スチール	備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	山田車体	S17017	平成29年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド40mm。床左右エアラインレール。ラッシングレール2段。庫内灯5ケ。前方スタンション穴2ケ。水抜き穴前後2対。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNF	平成29年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +9℃ → -12.4℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

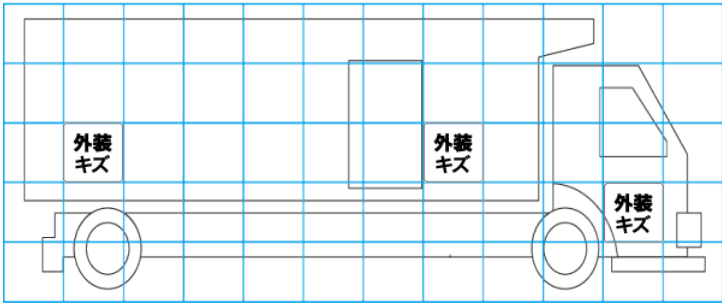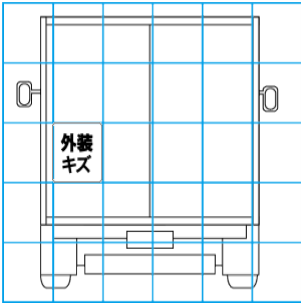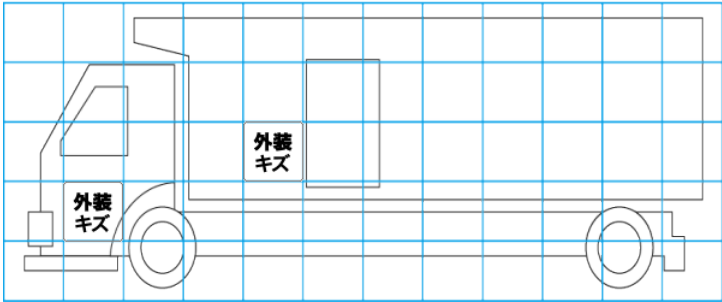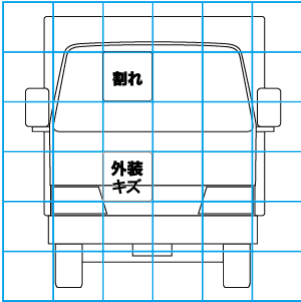

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	