

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成17年2月	PJ-FK61FLZ	クレーン付平	FK61FLZ-770048
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
324,134km	270PS/199KW	M/T 6速	エア－	長：6,010 mm 幅：2,240 mm 高：300 mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有 インジェクター不良の 可能性あり。	エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ 補修跡。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	／							
デフ			デフ			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	



特記事項 カブ内汚れ傷。純正シフトノブ欠品。ルーフへこみ有。スターターキー1本。左フレーム補強板亀裂あり。

記録簿 有 (H18/11、H26/1、H31/1～R3/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5	5	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
10	12	12	10	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	3	—	—	スベア	265/70R19.5	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	葵ボデー	不明	(不明)
【備考】床板補修跡有、穴あき有。丸カンフック6対。後方丸型スタンション穴1対。作業灯2ケ。			
クレーン／クレーン	ユニック	URU374 「F126832」	平成16年12月
【備考】2.93 t。ブーム4段。フックイン。ラジコン付。差違いアウトリガー。オイル漏れ有。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

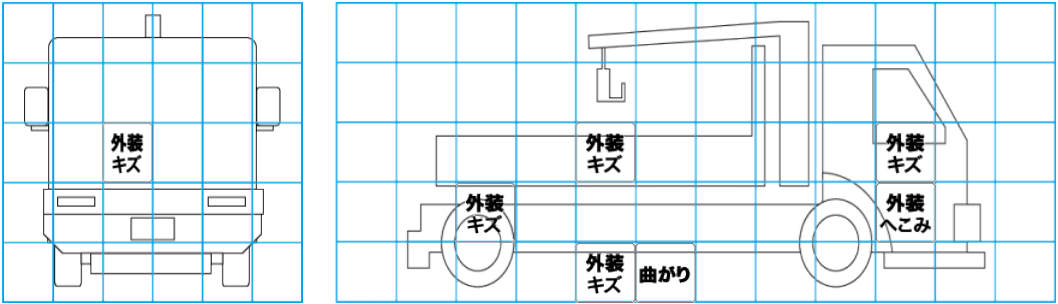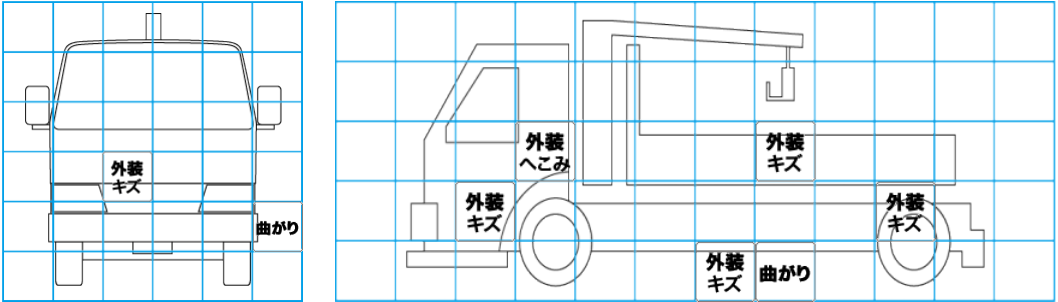

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内へこみ
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内穴あき
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	床汚れ