

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年3月	BKG-FC7JKYG	冷凍パン	FC7JKY-14684
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
342.269km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,090 mm 幅:2,110 mm 高:2,070 mm 門高:2,040 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ システムフロアー。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本（スベアー無）。ドアキー1本。燃料キャップキー2本。ボデーキー欠品。
スベアー以外スタッドレスタイヤ。

記録簿 有（R4/1）

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	0	2	
	—	—	
1	0	0	0
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール		備考：リヤタイヤ4本ひび割れ有。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F110228	平成23年2月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。左観音式サイド扉。床後部L型カバー欠品。			
冷凍機／直結	東プレ	XZ42LOC-C	平成23年2月
【備考】-30℃設定 （ +8℃ → -13.5℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002F-B3MRA2 「11T018732」	平成23年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅1990mm、有効長1240mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

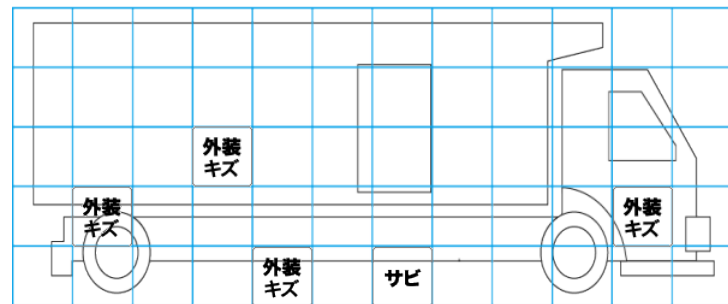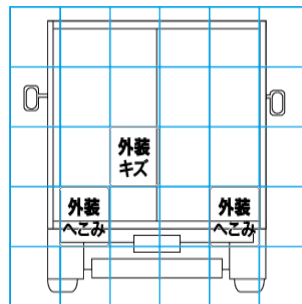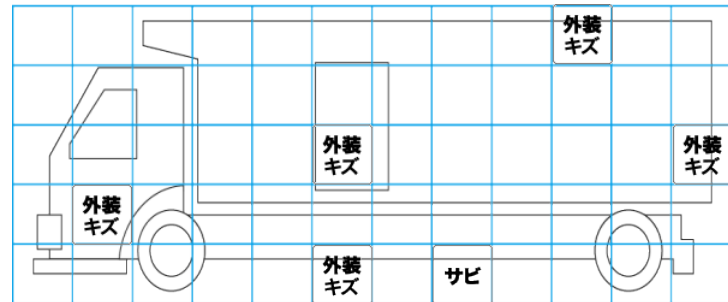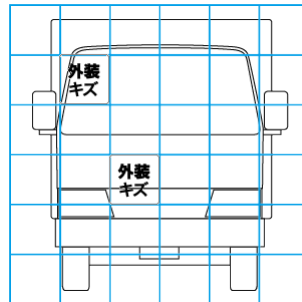

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ