

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年11月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-11332
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,002,879km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,340 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,470 mm 門高: 2,430 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース 付近滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ 欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L サブタンク済み。
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ 縞板張り。	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





**特記事項** キャブ内汚れ傷。左右ドア灰皿蓋欠品。蛍光灯不灯。コントロールバルブエア漏れ有。  
スターターキー1本。スベアキー1本。ポデーキー3本。尿素タンクキャップキー2本。  
**記録簿** 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	6	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	6	—		スベア	245/70R19.5	—	

素材: スチール    備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELF7 「E7E1329」	平成26年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ(1ヶ不灯)。水抜き穴前後2対。90度ストッパー(アタッチメント欠品)。左観音式サイド扉。送風機付。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS100A-L2	平成26年
【備考】-30℃設定 ( +8.2℃ → -15℃ 確認 )。			
格納ゲート/2枚折り。	新明和工業	RAK10-6475D 「SS1004965」	平成26年
【備考】PG寸法: 全長1550mm、全幅2300mm、有効長1285mm、有効幅2210mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン欠品。ラジコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

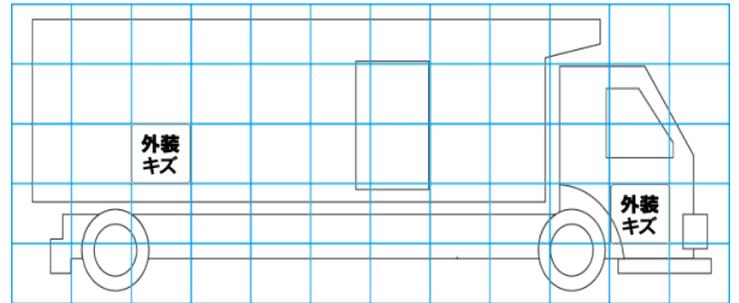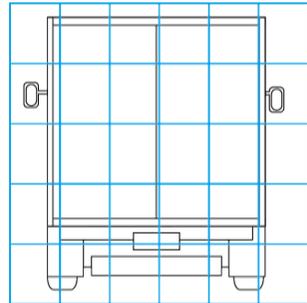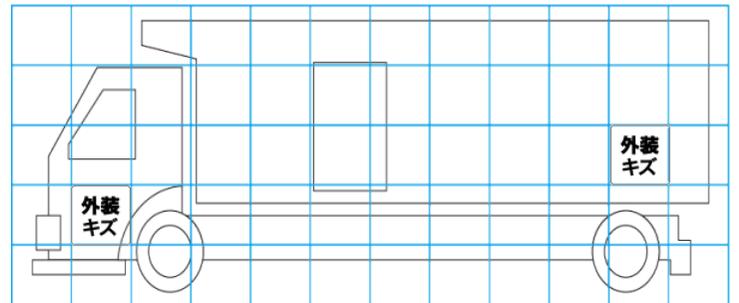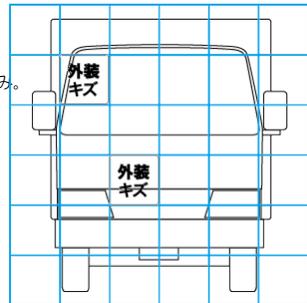

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ