

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年3月	QKG-CYL77A	冷凍バン	CYL77A-7004805
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
739,574km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,370 mm 幅：2,300 mm 高：2,320 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ 左右欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	○	リヤエアサス、ひび 8カ所。
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 400L
リターダ	◎							

特記事項

キャブ内汚れ傷。運転席ドア灰皿欠品。インハネポケット欠品。スターターキー2本、スベアキー1本、観音扉キー1本（ロック不良）、燃料キャップキー2本。



記録簿

有（H26/6～R3/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	11		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
4	4	2	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
0	0	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				12	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E1115」	平成26年
【備考】断熱リヤ100mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯6ケ。前方水抜き穴2ケ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）／スタンバイ2カ所。	菱重	TDJS100A-L2	平成26年
【備考】-30℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リベア 不可)

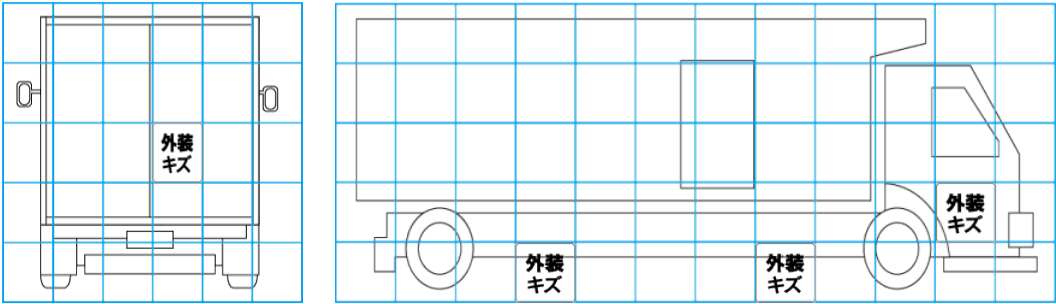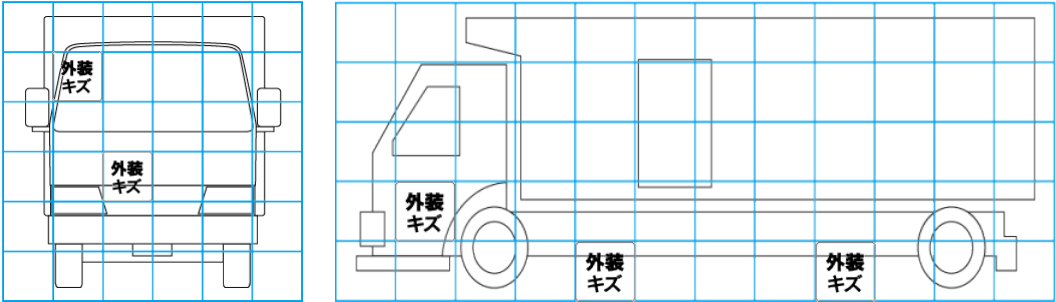

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ