

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年7月	SKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7036728
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
359,203km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,240 mm 幅：2,110 mm 高：1,990 mm 門高：1,970 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	風向切替不良 タイヤル外れ。	シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 綿板張り。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項

キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿蓋欠品。スターターキー1本、スベアーキー1本、燃料キャップキー2本、ボデーキー2本。

※R2/11月：走行318,785km時クラッチOH済



記録簿

有（H28/10～R4/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	0			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	4	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				225/80R17.5	—		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E1837」	平成24年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成24年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +18℃ → -6℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「12T068521N」	平成24年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅2085mm、有効長1240mm、有効幅2015mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

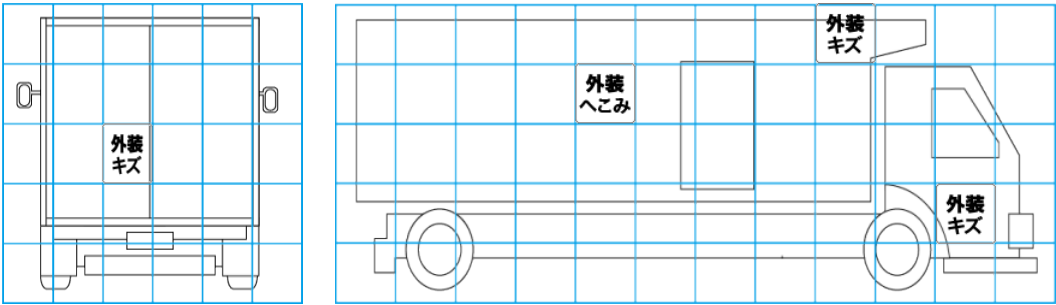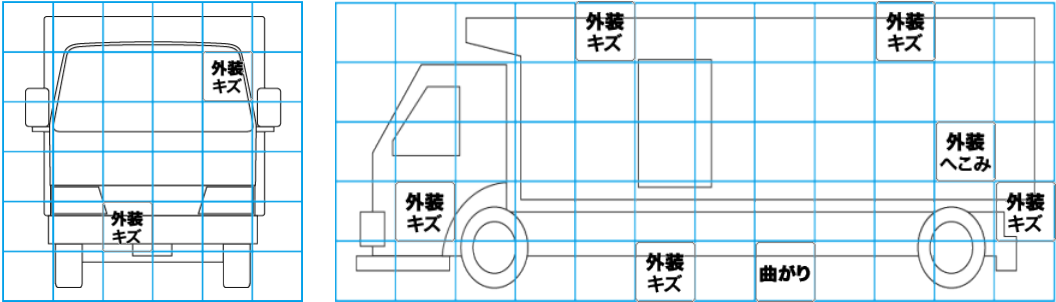

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ