

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年7月	PJ-CYZ51P6	クレーン付平	CYZ51P6-7000362
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
831,371km	370PS/272KW	M/T 7速	エア	長: 6,380 mm 幅: 2,460 mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース、 シリンダヘッド タイミングケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	前:右不灯
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	ハイザーがある為作動不可。	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板 めくれ、凹み有り。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 木材運搬車。※運転席ドアガタ有り。





記録簿 有 (H21/8、R2/3、R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	4			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
5	5	2	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
10	12	1	2	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	—	—		スペア	—	—	—

素材: スチール 備考: タイヤ傷有り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ/木材運搬車	不明		平成19年
【備考】 スタクション穴6対、スタクションボール8本。			
クレーン/クレーン/掴みクレーン	ヒアブ	F75Z-T2A 「740334」	平成19年
【備考】 ログリフトクレーン、格納式。※各部オイル滲み有り			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

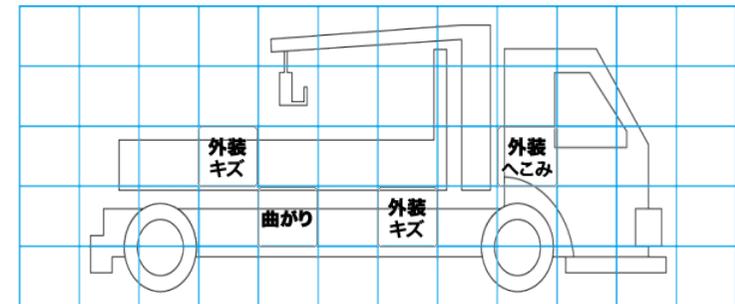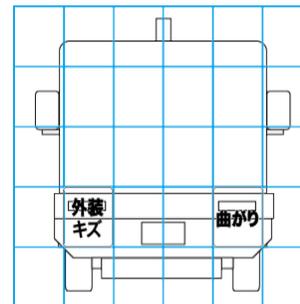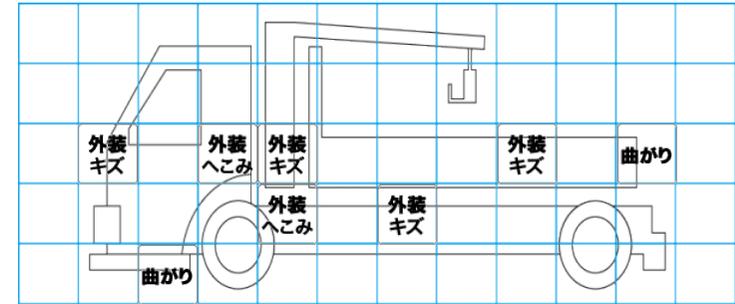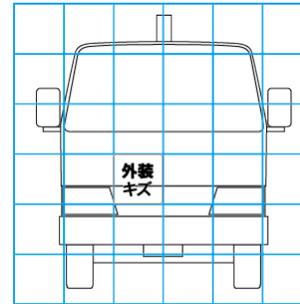

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】