

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年3月	BDG-FS1ERYA	クレーン付平	FS1ERY-12062
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,087,426km	450PS/331KW	M/T 7速	エア－	長：6,730 mm 幅：2,450 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、シリンダヘッド	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	△	オイル内水混入有	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	○	オイルフィルタ交換ランプ点灯。	走行関係		
マフラー	○	腐食	オーディオ	△	アンテナ折れ 操作不良。	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	○	トラニオンガタ有り。
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	エグレ
ギア鳴き	○	2速	上物仕様			燃料タンク	○	スチール 200L 300L 燃料タンク凹み多数。
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	鉄板 ※床面凹み多数。	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	





特記事項 木材運搬車、フルトラクター。※工具箱破損。

記録簿 有 (H31/4～R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	5			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
9	7	3	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
9	8	10	11	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：All再生タイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ／木材運搬車	不明		平成22年
【備考】 スタンション穴6対、スタンションポール12本。			
クレーン／クレーン／掴みクレーン。	ヒアブ	105ZT-87 A 「105S00085」	平成21年11月
【備考】 ログリフトクレーン、格納式。※各部オイル滲み有り。動作未確認。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	小	点傷有

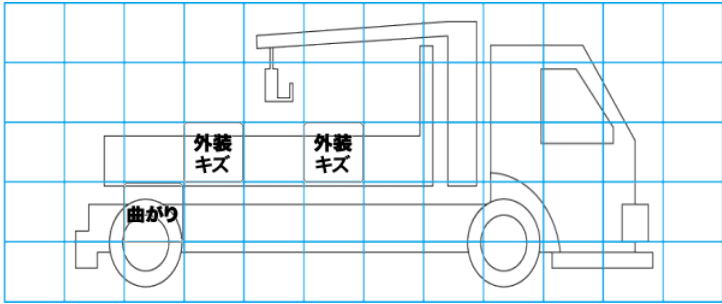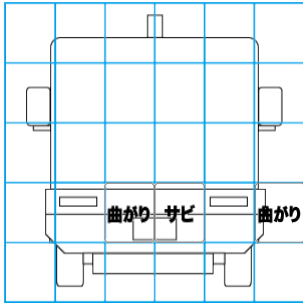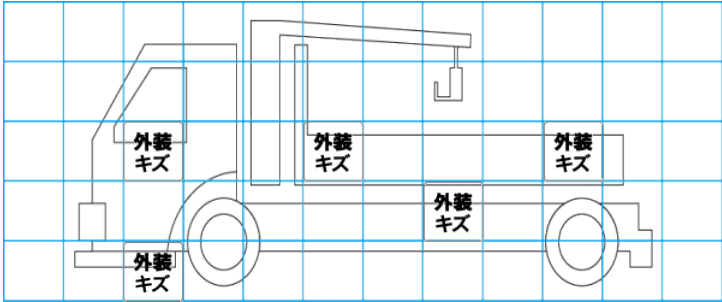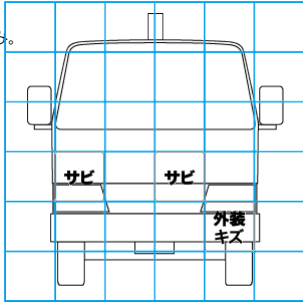

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】