

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年3月	QKG-FK65FZ	冷凍バン	FK65FZ-583109
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
766,412km	270PS/199KW	M/T 6速	エア－	長：7,000 mm 幅：2,200 mm 高：2,160 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ		
オイル混入	◎		スターター	◎			ヘッドライト	◎	H I D	
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎				ウィンカー	◎	
		インタークーラーホース	P/W（運転席）	◎				ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎				ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	◎						
水漏れ	◎		異常ランプ	◎						
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎						
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー					
マフラー	◎		電格ミラー	◎						
ターボ	◎		ETC	／						
冷却水吹返	◎		タコグラフ	◎	アナログ					
ミッション			上物仕様			走行関係				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	リーフサス	◎			
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス		
クラッチ	◎					パワステ	◎			
異音	◎					ハンドル	○	擦れ		
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L		
リターダ	／									
						デフ				
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態		
異音	◎					異音	◎			
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎			
デフロック	／					デフロック	／			





特記事項
記録簿 有（H28/3、R3/9、R4/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				5	—		

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA6885D 「B140152」	平成26年3月
【備考】水抜き穴4ヶ所、ラッシング3段、ジョロダゲ溝4列、エアリブ、天井結露防止シート、LED庫内灯3列。			
冷凍機／直結	デンソー	SS42LN-P42	平成26年2月(不明)
【備考】-32℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S50207188」	平成26年2月
【備考】二つ折り、ラジコン、全幅2355mm、有効幅2300mm、全長1553mm、有効長1425mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

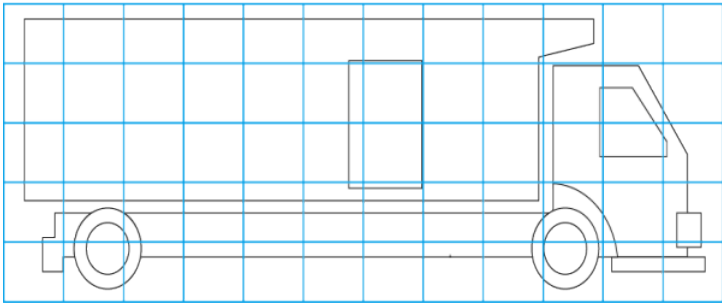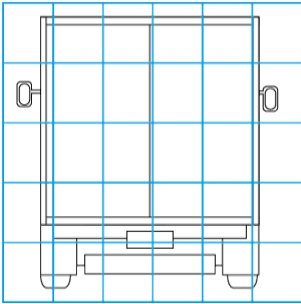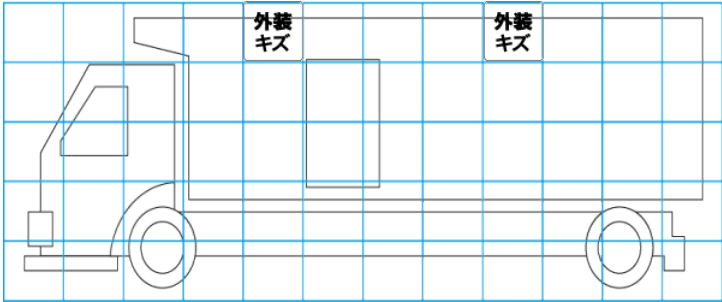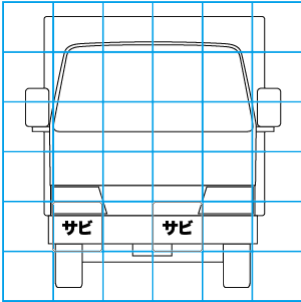

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ