

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年4月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7092172
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
578.711km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,100 mm 幅：2,120 mm 高：2,020 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 縞板張り。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スベアキー2本、ボデーキー6本。

記録簿 有 (H28/7～R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	12	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				13	—		
素材：アルミ				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLF1 「E5EK144」	平成28年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。リヤ保冷カーテン。左観音式サイド扉。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成28年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +21℃ → -2.2℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	新明和工業	RAK10-6475D 「S61200961」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2000mm、有効長1395mm、有効幅1910mm。最大荷重1000Kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

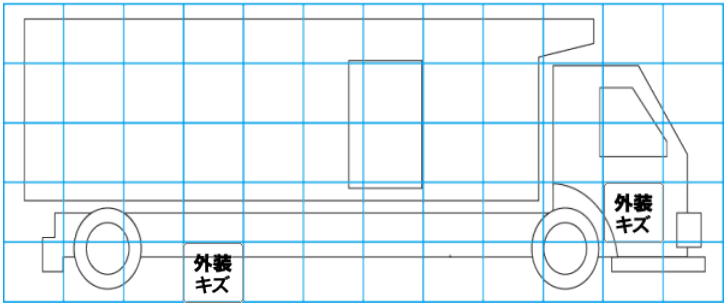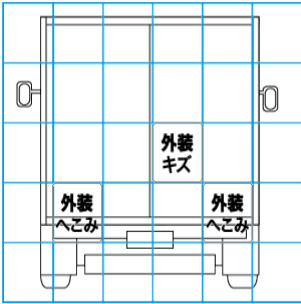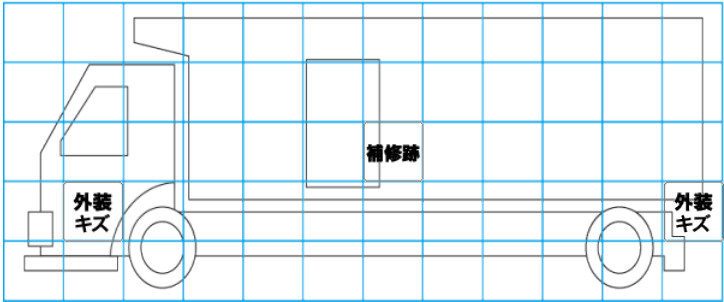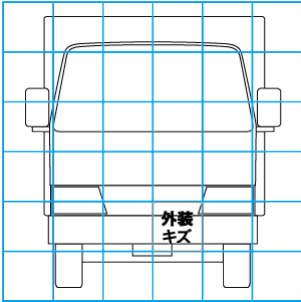

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】