

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成19年3月	PJ-FP50JDR	トラクタ	FP50JD-540143	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
267,708km	420PS/309KW	M/T 7速	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターダ	／

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	△	冷えない コンデンサーモーター不良。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 400L ヘコミ有。

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー1本、スペアキー無。

記録簿 有 (H30/3~R3/3)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	12	12	
	—	—	
11	11	10	8
—	—	—	—
スベア		—	—





タイヤサイズ			
	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—
スペア		11R22.5 14PR	—
素材：スチール		備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	JSK37CY0200 「HP-1300A」	平成18年

【備考】第五輪荷重9000Kg。（キャパシティー13000Kg） 踊り場工具箱（ヘコミ有）。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

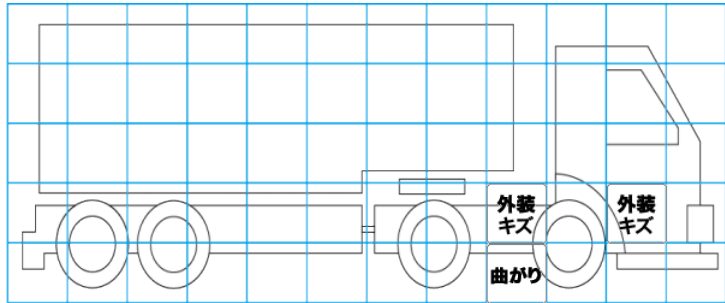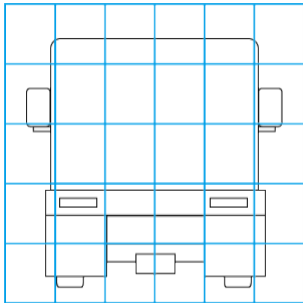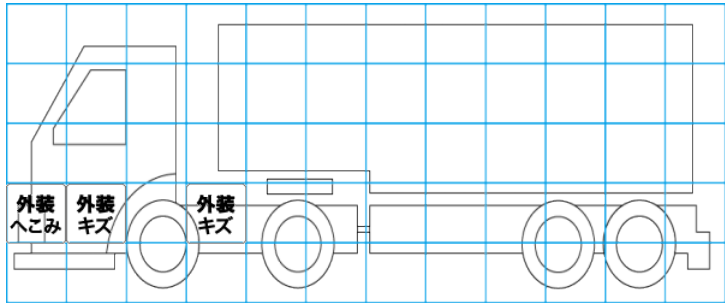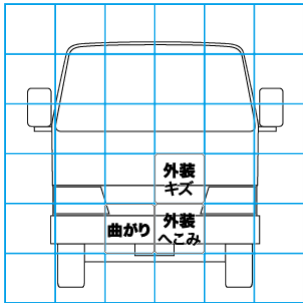

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----