

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年3月	LDG-GK8JKAA	ダンプ	GK8JKA-10121
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
666,466km	280PS/205KW	M/T 6速	エア-	長: 4,710 mm 幅: 2,160 mm 高: 760 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	反応が悪い	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラ	◎	
燃料漏れ	○	燃料タンク しみあり	坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	標準	エアサス	/	
			タコグラフ	○	アナログ 中のディスク欠品	パワステ	◎	
						ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	○	トッパカバー						
リターダ	/							





特記事項 ※キャブ内汚れ、サブフレーム後方サビ ロックブレーキ付き

記録簿 有 (H25/3~R4/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			255/70R22.5	255/70R22.5		
—	—			—	—		
14	14	14	14	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
12	13	12	12	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				スベア	—	—	—
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	極東開発工業	DD10-55 「11U123038Y」	平成23年12月
【備考】電動コボレーン、外板FRP、ボデー内ステンレス張り。※ボデー床裏面腐食錆。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

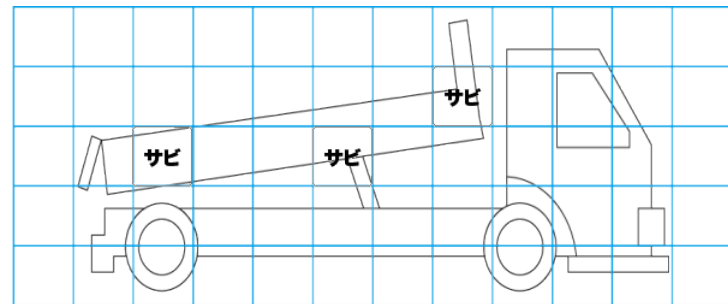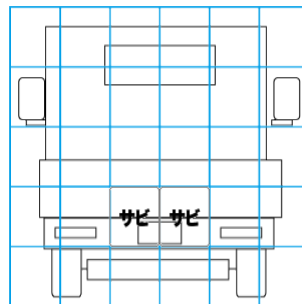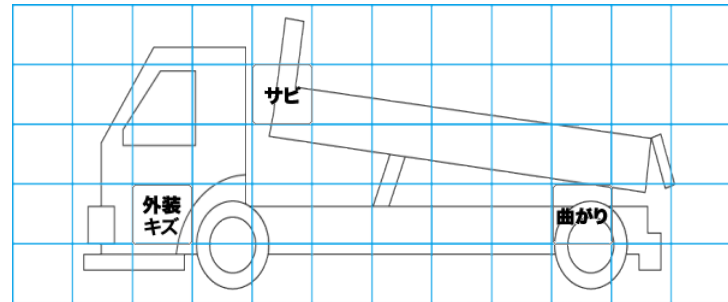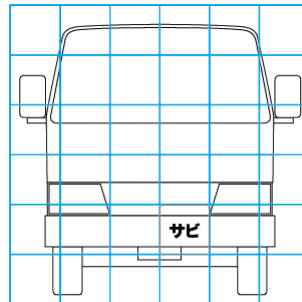

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------