

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年2月	TPG-NPR85YN	保冷バン	NPR85Y-7011250
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
322.154km	150PS/110KW	A/T	バキューム	長：4,510 mm 幅：2,040 mm 高：1,970 mm 門高：1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	電動ファンのON、OFF間隔が短い	シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	シリンダヘッドにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	△	操作不良 電源入らない	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	○	カラー 取付部不安定	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	／		床材質	／	木材一部削れ有り。	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							




特記事項 ※助手席側フロント縦根太錆割れ。（写真添付）。エンジンキー2本、ボディーキー2本、12/12車載済（西村）、運転室金庫開かず（キー無し）、運転席灰皿欠品。

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	5	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		2	—	225/80R17.5		—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
保冷バン	アルナ矢野	SZ150927	平成28年1月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3ヶ、ベンチレーター前後有、左スライドドア、リア3枚扉。断熱50（リアドア断熱無し）			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1001F-B3MRA2「16T011015N」	平成28年1月
【備考】 最大昇降荷重1000kg、2枚折り、ゲート長1170、ゲート幅1890、ストッパー迄長950、サイドストッパー幅1910。箱外スイッチ作動せず。別スイッチ有り。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

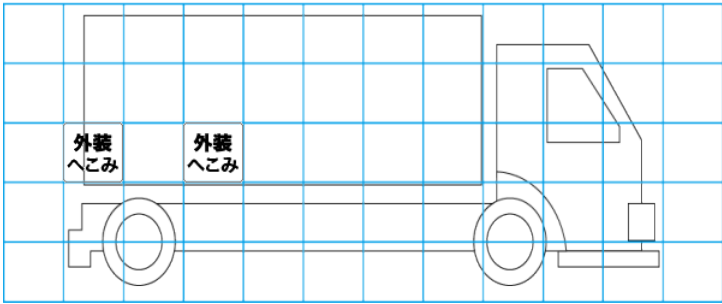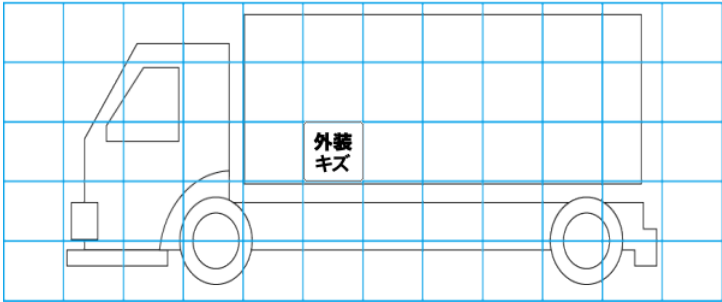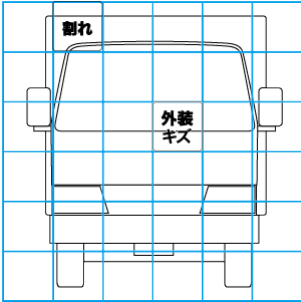

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】