

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年5月	QKG-CYY77BY	冷凍パン	CYY77BY-7000112	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
600.470km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー	エア-	長:9,300 mm 高:2,160 mm	幅:2,270 mm 門高:2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	◎	デジタル	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	アルミ

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ステッカー外れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 スペアキー無し、ボデーキー2本、アドブルータンクキー1本、キャブ内汚れ・傷有り

記録簿 有 (H29/9~R4/5)

タイヤ残量





単位: mm

10	9		
—	—		
5	6	6	6
8	9	6	7
スベア	—	—	

タイヤサイズ			
	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スペア	—	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	ELF7 「E7E2366」	平成29年
【備考】左サイドドア（片開き）、90度ストッパー、床キーストン、ジョロダー4列、ラッシンググレール2段、庫内灯6ケ、簡易間仕切り、水抜き穴4ヶ所、※エアリブへこみ・曲がり有り、ジョロダー用収納ボックス開閉不良			
冷凍機／直結	デンソー	不明 「不明」	
【備考】-32℃設定、2エバ、スタンバイ付			
格納ゲート／2枚折り	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「17T038521N」	平成29年
【備考】PG寸法:全長1,580mm、全幅2,330mm、有効幅2,210mm、有効長1,210mm、最大荷重1,000kg、庫内リモコン付 ※プラットフォーム裏面割れ・サビ有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

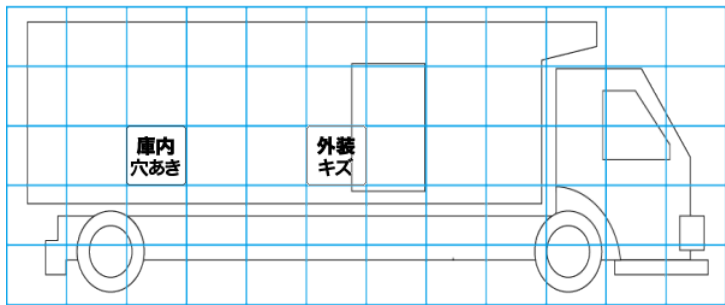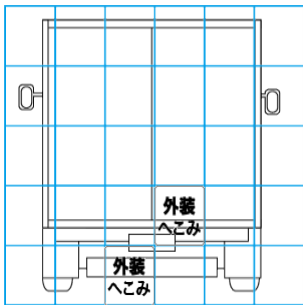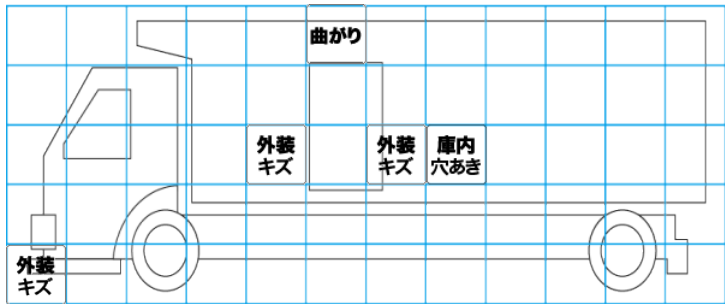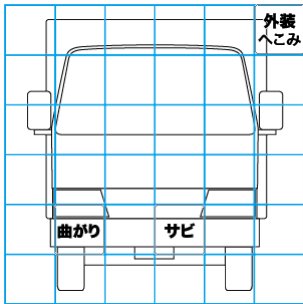

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----