



車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年12月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-511867
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,195,502km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,650 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,690 mm 門高: 2,550 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	ナビ付き、アンテナ折れ	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎		特記事項 スペアキー2本、キーレスキー1本、ボデーキー3本、キャブ内汚れ、インパネポケット欠損、左ブレーキランプ割れ、右テールランプ割れ、右ナンバーサイドガーニッシュ欠損、リヤバンパエンドキャップ欠損、右フォグランプリム割れ					
オイル漏れ	◎		記録簿 無()					
リターダ	/							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「5X9A847」	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引き出しフック9対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

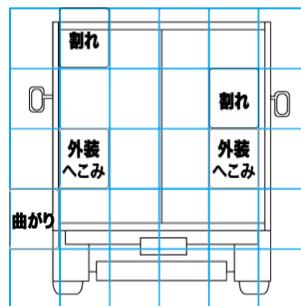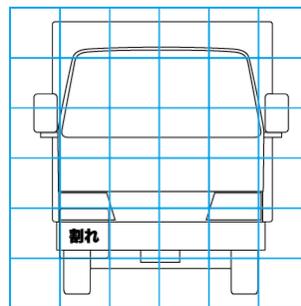

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	5	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	11	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	9			スペア	245/70R19.5		

素材: スチール 備考:

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ