

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年11月	KQG-FU54VZ	アルミ平	FU54VZ-530079
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,036,602km	380PS/279KW	A/T イノマツ 1 2速	エア-	長:9,610 mm 幅:2,420 mm 高:780 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース 付近滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	○	リヤシール 付近滲み。
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター効かず。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス スーパードライブ付。
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

点検項目	デフ	結果	状態
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
デフロック		/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。右フォグランプ不灯。ルーフヘコミ有。エンジン始動時クランキング長い。
スターターキー1本、スペアー無、キーレスリモコン1ヶ、燃料キャップキー2本、尿素キャップキー2本。
記録簿 有 (R2/11~R4/5)

タイヤ残量

単位: mm

6	6		
—	—		
3	4	4	9
8	5	4	7
スベア		3	—





タイヤサイズ			
	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>

<u> </u>	<u> </u>	<u>275/80R22.5</u>	<u> </u>

素材：スチール		備考：スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	美川ボデー	12/11-23	平成24年11月
【備考】引き出しフック15対。作業灯2ケ。サイドバンパー、オーバーハングバンパー鑄。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

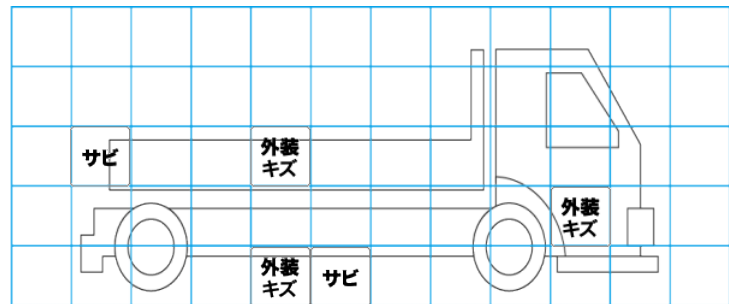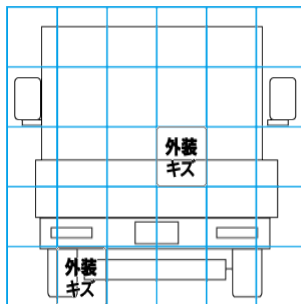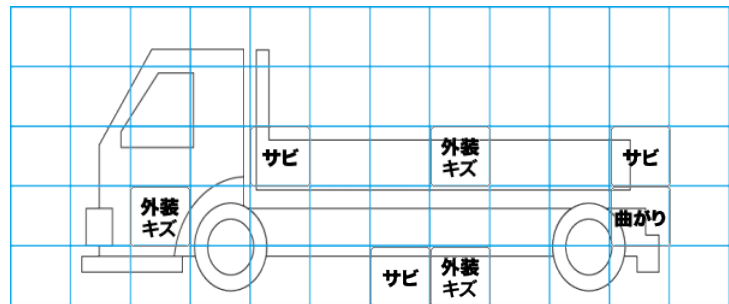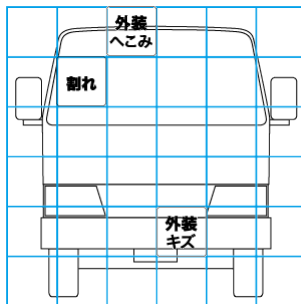

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ