

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年9月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7007169
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
924,418km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,610 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,580 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		HID	△	
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ヘッドライト	△	助手席側フォグランプ不灯
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	鏡面劣化 運転席側
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材 床面一部油汚れ有り。	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		異音	◎		異音	◎	
異音	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		デフロック	◎		デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 H27年5月、206045km時リビルトエンジンに載せ替え済み。スベアキー無し。運転席側灰皿欠損。

記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	3	1	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	4	4	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		4	—	スベア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DML [W9DA827]	平成25年8月
【備考】 ラッシング2段、引出フック17対、庫内灯4ヶ、ベンチレーター前後。 ※助手席側ウイング中柱途中までしか下がらず。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

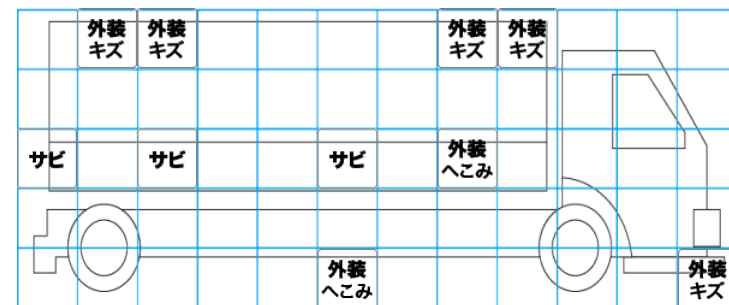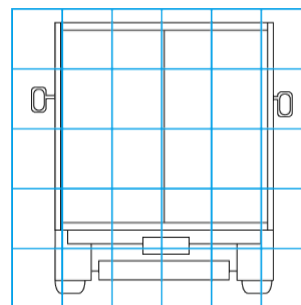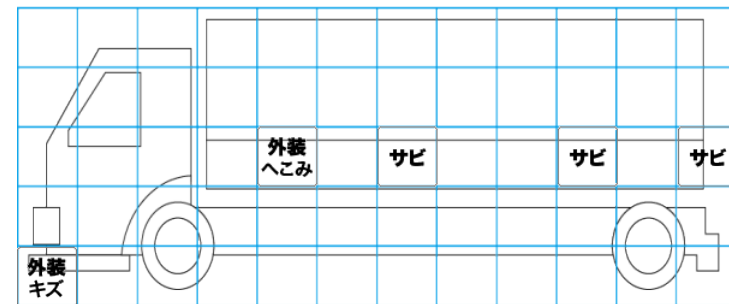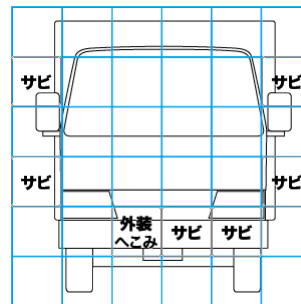

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----