

| 車 両 情 報   |             |                |      |             |        |    |
|-----------|-------------|----------------|------|-------------|--------|----|
| 車名        | 初年度登録       | 型式             | 形状   | 車台番号        |        |    |
| UDトラックス   | 平成25年7月     | QKG-GK6XAB     | トラクタ | GK6XA-10652 |        |    |
| 走行        | 馬力          | シフト            | ブレーキ | ボディ内寸       |        |    |
| 428.574km | 450PS/331KW | A/T エスコット 1 2速 | エア-  | 長:          | mm 幅:  | mm |
|           |             |                |      | 高:          | mm 門高: | mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                       | 電装関係     |    |                             | キャビン   |    |         |
|-------|----|-----------------------|----------|----|-----------------------------|--------|----|---------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                    | 点検項目     | 結果 | 状態                          | 点検項目   | 結果 | 状態      |
| 異音    | ◎  |                       | エアコン     | ◎  |                             | シート    | ○  | 擦れ、汚れ   |
| オイル混入 | ◎  |                       | スターター    | ◎  |                             | ヘッドライト | ◎  | HID     |
| オイル漏れ | ○  | エンジン後方、遠心分離フィルター付近滲み。 | オルタネーター  | ◎  |                             | ウィンカー  | ◎  |         |
| 水混入   | ◎  |                       | P/W（運転席） | ◎  |                             | ワイパー   | ◎  |         |
| 水漏れ   | ◎  |                       | P/W（助手席） | ◎  |                             | ミラー    | ◎  |         |
| 燃料漏れ  | ◎  |                       | 坂道発進装置   | ◎  | ヒルスタートアシスト。                 |        |    |         |
| 排気    | ◎  |                       |          |    | E/Gシステム                     |        |    |         |
| マフラー  | ◎  |                       | 異常ランプ    | △  | マフラーインジェクター、Noxセンサー、水温センサー。 | 点検項目   | 結果 | 状態      |
| ターボ   | ◎  |                       | オーディオ    | ◎  |                             | リーフサス  | ◎  |         |
| 冷却水吹返 | ◎  |                       | バックカメラ   | /  |                             | エアサス   | ◎  | リヤエアサス  |
| ミッション |    |                       | 電格ミラー    | ◎  |                             | パワステ   | ◎  |         |
| 点検項目  | 結果 | 状態                    | ETC      | ◎  | 標準                          | ハンドル   | ○  | 擦れ      |
| ギア鳴き  | ◎  |                       | タコグラフ    | ◎  | アナログ                        | 燃料タンク  | ◎  | アルミ400L |
| ギア抜け  | ◎  |                       |          |    |                             |        |    |         |
| クラッチ  | /  |                       | 上物仕様     |    |                             | デフ     |    |         |
| 異音    | ◎  |                       | 点検項目     | 結果 | 状態                          | 点検項目   | 結果 | 状態      |
| オイル漏れ | ◎  |                       | 床材質      | /  | アルミ<br>縞板                   | 異音     | ◎  |         |
| リタータ  | /  |                       |          |    |                             | オイル漏れ  | ◎  |         |
| リタート  | /  |                       |          |    |                             | デフロック  | /  |         |

特記事項 キャブ内汚れ、傷。右ドア内側ヘコミ。フロントガラスウェザーストリップ付近水侵入有。スターターキー1本、スペアキー1本。

記錄簿 有 ( )

タイヤ残量

単位：mm

12

11

—

—

6

5

7

6

—

—

—

—

スベア

3

—

タイヤサイズ

295/80R22.5

295/80R22.5

—

—

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

—

—

—

—

スベア

295/80R22.5





—

素材：スチール

備考：フロント、リヤサイズ違い。

| 上物仕様                                     |      |                    |         |
|------------------------------------------|------|--------------------|---------|
| 上物名                                      | メーカー | 型式「製造番号」           | 年式      |
| カブラー                                     | ヨコシャ | CD-1200<br>「K3557」 | 平成25年5月 |
| 【備考】能力12000Kg。第五輪荷重9800Kg。踊場工具箱潰れ。作業灯2ケ。 |      |                    |         |
|                                          |      |                    |         |
| 【備考】                                     |      |                    |         |
|                                          |      |                    |         |
| 【備考】                                     |      |                    |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |

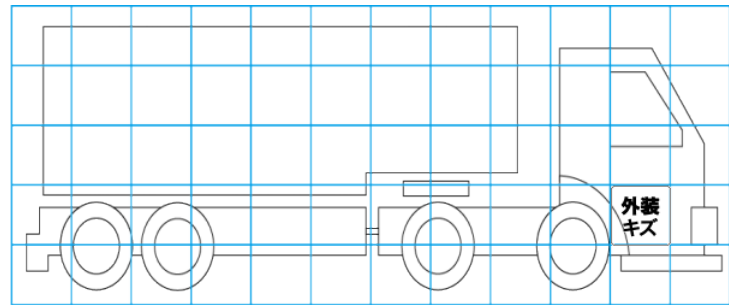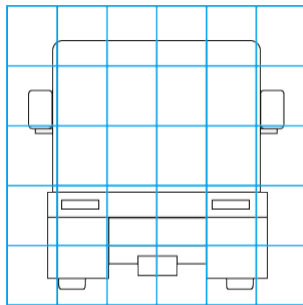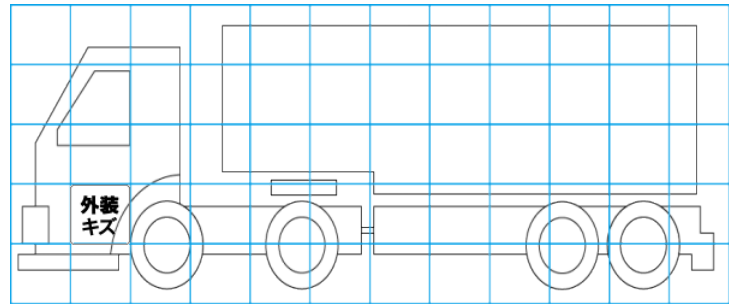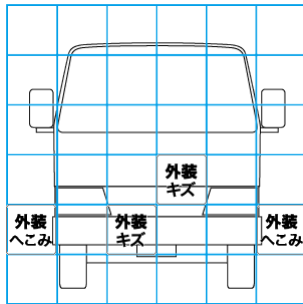

【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|