

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 1年2月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-503966	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
521,611km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア-	長: 9,400 mm 高: 2,570 mm	幅: 2,330 mm 門高: 2,470 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	デジタル 簡易式

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	○	後：右割れ、左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面
デフロック	◎	

点検項目	デフ 結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面
デフロック	◎	

特記事項 右後方マーカー1つ不灯、アイドリングストップ付、スペアキー1本

記録簿 有 (R2/5~R3/11)

タイヤ残量

単位: mm





	7	7	
	8	6	
6	6	7	5
4	4	3	2
スベア		4	—

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>スペア</u>	<u>245/70R19.5</u>		<u>—</u>
素材：スチール 備考：12本スタッドレスタイヤ装着				

素材：スチール 備考：12本スタッドレスタイヤ装着

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2708-1 「B190046」	令和 1年1月
【備考】ジョロダー4列、ラッシングレール3段、エアリブ、庫内灯LED6ヶ所、水抜き穴4カ所。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	TZ1200	令和 1年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

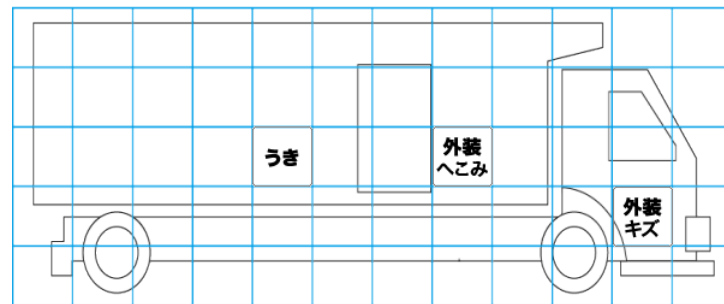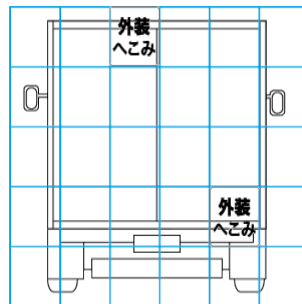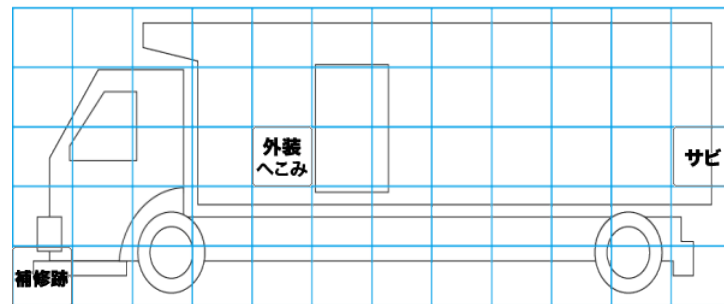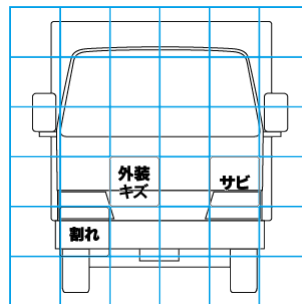

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------