

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年9月	TKG-FRR20S2	冷凍バン	FRR90-7095074
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
359,437km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,090 mm 幅: 2,120 mm 高: 2,020 mm 門高: 2,000 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	風向切替不良	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	H I D 左破損
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前左破損
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	△	破損の為作動不良
水漏れ	◎		P/W (助手席)	△	破損の為作動不良。	ミラー	△	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	エアバックランプ			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	△	破損の為作動不良			
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	△	擦れ エアバック破損
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 キャブ破損 (チルト出来ない)。前方フレーム曲り。フォグランプ左右不灯。ハンドルエアバック破裂。  
エンジンキー3本、ボデーキー6本。  
記録簿 有 ( )





タイヤ残量			
単位: mm			
3	1		
-	-		
3	3	2	1
-	-	-	-
スペア	5	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLF1 「E5EK160」	平成28年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。リヤ保冷カーテン。左観音式サイド扉。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2	平成28年
【備考】-30℃設定 ( 1hで +24.4℃ → ±0℃ 確認 )。			
格納ゲート/2枚折り	新明和工業	RAK10-6475D 「S70204211」	平成28年
【備考】PG寸法: 全長1550mm、全幅1980mm、有効長1285mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。庫内リモコン無。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂

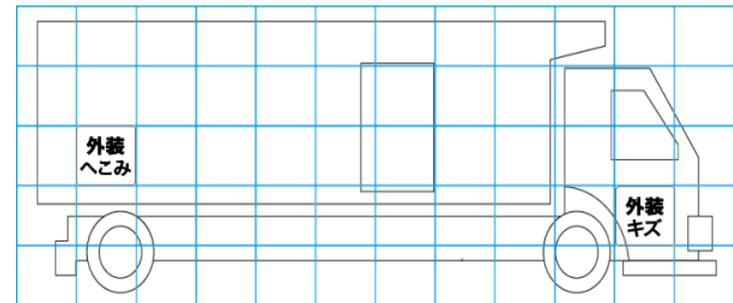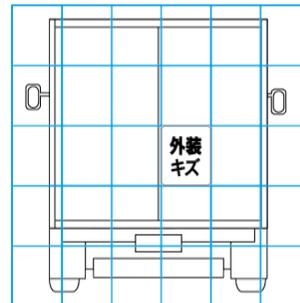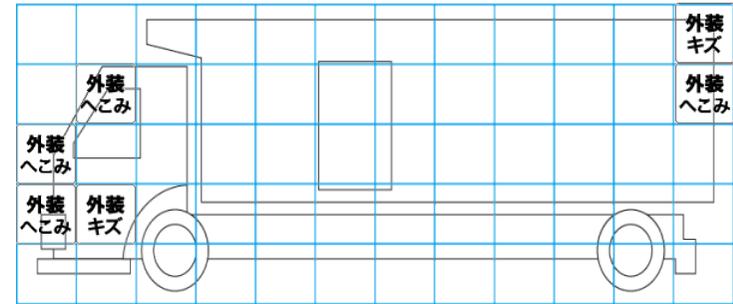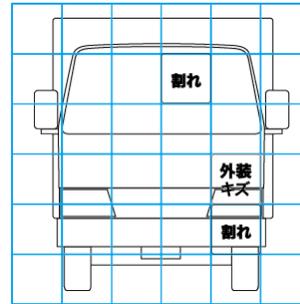

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ