

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年7月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-525233
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
672,328km	380PS/279KW	A/T イノマツト 12速	エア－	長：9,650 mm 幅：2,410 mm 高：2,660 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	エキパイ腐食	オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/		床材質	/	木材	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	◎	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	/					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
			デフロック	◎				

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。フォグランプ左右色違い。蛍光灯不灯。ステップスカート左右割れ。
エンジンキー2本、ボデーキー2本（固着使用不可）。
記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
	5	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	7	8	245/70R19.5	245/70R19.5	225/80R19.5	245/70R19.5
6	6	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	225/80R19.5	245/70R19.5
スペア			8	スペア		245/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	779A0389	平成29年
【備考】 引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ（1ケ取付割れ）。ウイングスイッチ前後2対。フェリーフック前後2対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)

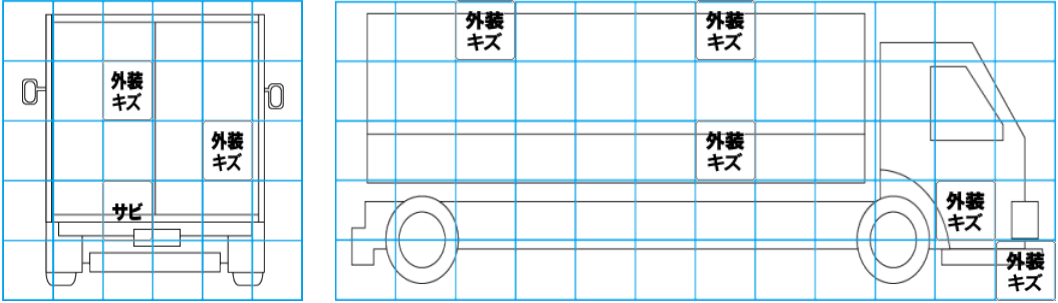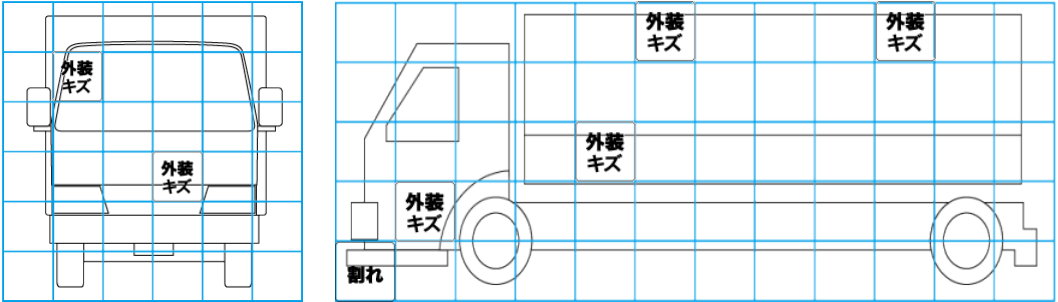

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ