

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成27年5月	GPG-GK5XAB	トラクタ	GK5XA-30498	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
496.614km	410PS/302KW	A/T エスコット 12速	エア-	長: mm	幅: mm
				高: mm	門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	HID 左水混入。
オイル漏れ	△	インタークーラーから 漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	△	ブレード折れ。
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	△	E/Gシステム			
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	△	インタークーラー亀裂あり。	バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎				
			タコグラフ	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 400L
リターダ	/							
			デフ					
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				

特記事項 *フロント廻り修復有 (フレーム曲り、フロントバンパーずれ、ビス抜け)。キャブ内汚れ、傷。牽引フックカバー欠品。ラジエターグリル欠品。キャブ右側寝台窓カバー欠品。スターターキー1本、スベア-無、燃料、尿素キャップキー破損。

記録簿 有 (H27/8~H30/5)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	0			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
-	-			-	-		
5	6	2	5	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア	1	-		スベア	11R22.5 16PR	-	-
素材: スチール				備考: プライス違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-13000C 「5110000266」	平成26年

【備考】 *年式違い。架台、カブラーガイド交換の為車両重量が一定範囲を超えているので構造変更が必要 (記録簿有)。第五輪荷重9600Kg (11500Kg)。踊場工具箱傷。作業灯1ケ。

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

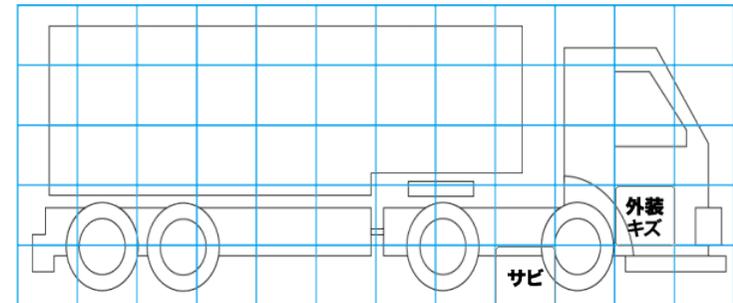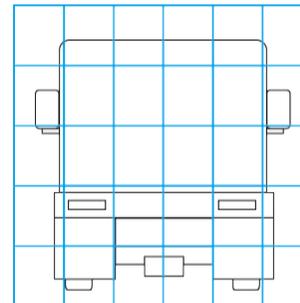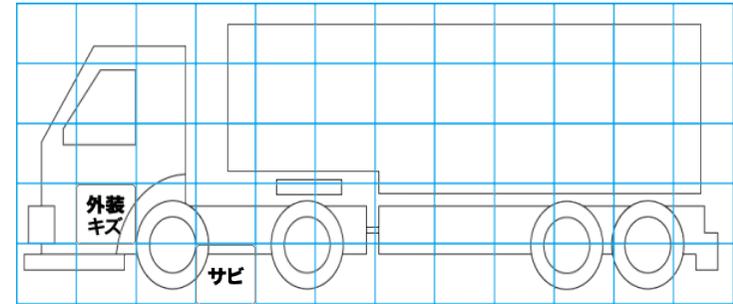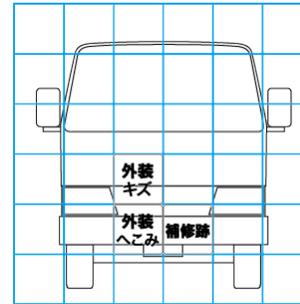

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ