

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年12月	SKG-FRR90T2	ドライバン	FRR90-7028843
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
609.411km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,700 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,310 mm 門高: 2,240 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	内外気レバーノブ欠品	シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	前: 左割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	右ウォッシャー出ない
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ 左右欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび 4カ所
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	○	3速	床材質	/	木材 削れ有。	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	○	リヤシール 付近滲み				オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 *H28年11月381000Km時ディーラーにてエンジン交換済(クラッチオーバーホール含む記録簿有)。キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。ルームランプ不灯。安全窓内窓欠品。センターコンソール蓋割れ。助手席サンバイザー外れ。ダッシュボードパネル爪折れ、外れ。ドア灰皿左右欠品。エンジンキー3本、ボデーキー2本。





記録簿 有 (H28/6~H31/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
10	9	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		4	-	スペア		225/80R17.5	-

素材: スチール 備考: リヤ4本再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5DC735」	平成23年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯3ケ(1ケリベット外れ)。左観音式サイド扉。右側面台枠曲り、割れ。前立て膨らみ有、内張割れ。*看板消し塗装有。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HW3A 「G4DD309」	平成23年
【備考】 PG寸法: 全長1585mm、全幅2360mm、有効長1300mm、有効幅2280mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

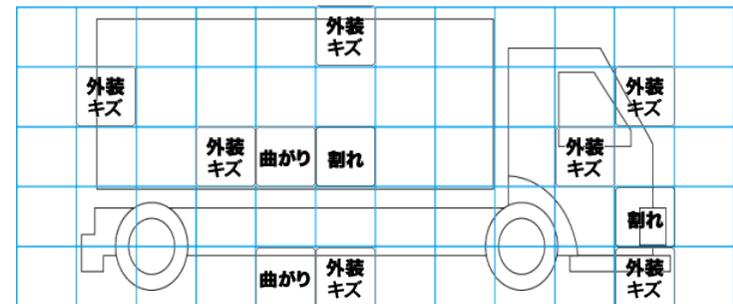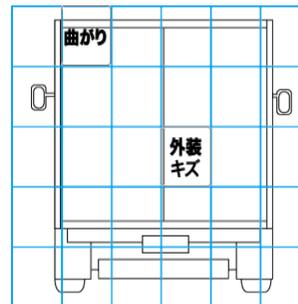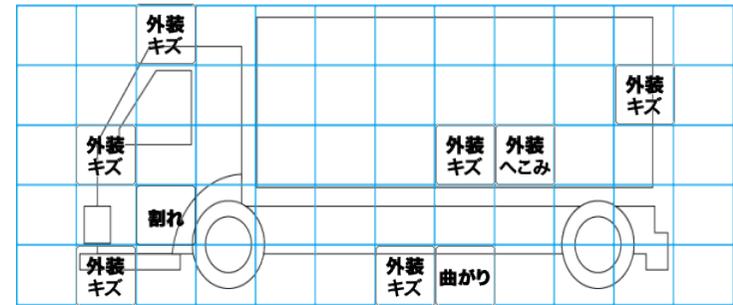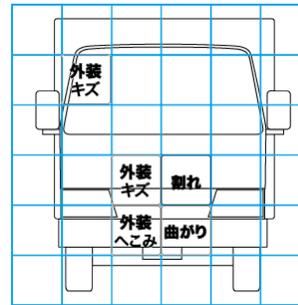

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----