

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成28年5月	QPG-FP64VDR	トラクタ	FP64VD-520062		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
500,794km	420PS/309KW	A/T イノマツト 1 2速		エア-	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	ステアカバー欠品			
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	○	リヤ付近。				燃料タンク	◎	アルミ350L
リターダ	／							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	／		デフロック	／	

特記事項 *キャブバック凹み。キャブ内汚れ、キズ。蛍光灯レンズ割れ。左右天井グリップ、内張グリップ欠品。
フロントバンパコーナカバ―左右欠品。外気温センサー断線。右ドアグリップ曲がり。ブレーキバルブ、キャブサス他エア―漏れ各部あり。
プロペラシャフト脱落防止ブラケット折れ。エンジンキー1本、スベアー無。

記録簿 有 (H30/5~R4/5)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	5			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
2	3	1	1	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	—

素材：アルミ

備考：フロント左段減り、リヤ再生タイヤ、スペア欠品。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP -1300-D 「11015978」	平成28年3月
【備考】第5輪荷重11500kg。キャパシティー13000Kg。右カブラーレール曲がり。アルミ工具箱へコミ。左サイドバンパー前後亀裂。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

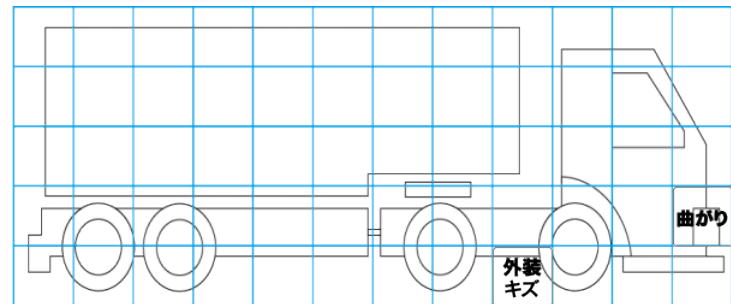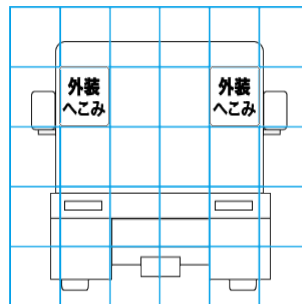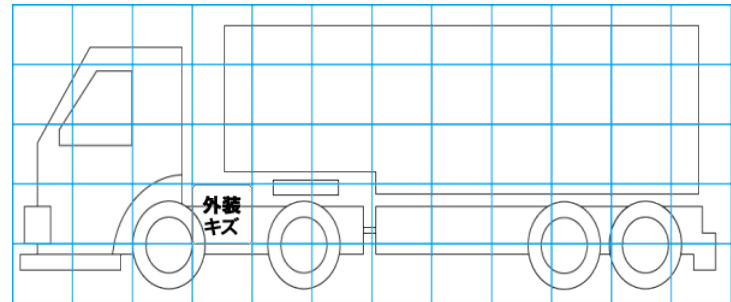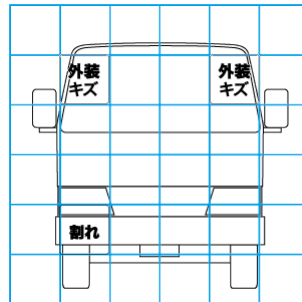

【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------