

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年10月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-541550
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
497.644km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット 1 2速	エア-	長: 9,630 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エアドライヤー廻り、汚れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	デジタル

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキミラーカバー付き、左右ミラーカバー擦れ、左右ミラーステップ錆び

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	前側デフピニオンシー ル及びデフロック取り 付け面、にじみ
デフロック	◎	

特記事項 スマートキー1ケ、ドアキー2本、ボデーキー2本、4軸目右ショックにじみ
記録簿 有 (R5/10)




タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	8	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		2	—	スベア		245/70R19.5	—

素材：スチール

備考：2軸目左段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パフコ	「22-9A4229」	令和 4年9月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱、ステンレスフェンダー、アルミサイドバンパー、後ろ面クッションゴム破損、左観音扉穴空き及び汚れ(テープ補修箇所有り)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

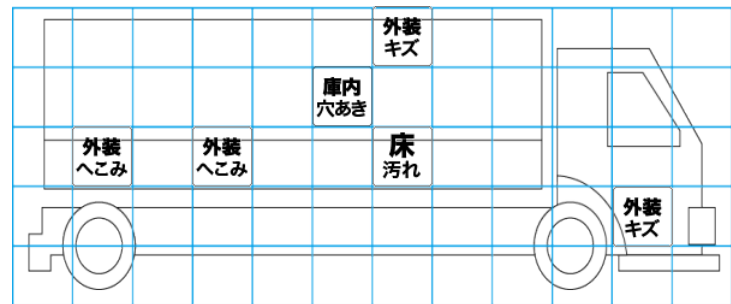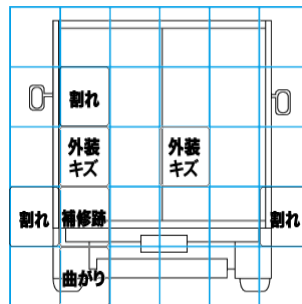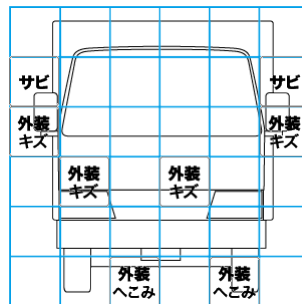

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ