

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年12月	BDG-FD8JLWA	アルミウィング	FD8JLW-18918
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
633.948km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,280 mm 幅:2,390 mm 高:2,410 mm 門高:2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	白黒
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	*キャブ、ボデー色替え塗装有。キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。蛍光灯レンズ割れ。センターコンソール蓋割れ。フロントパネルグリップキャップ欠品。フロント右フェンダー割れブラケット曲り。エンジンキー1本、スペアー無。ボデーキー1本。
記録簿	有 (R2/11)

タイヤ残量





単位: mm

2	1		
—	—		
2	1	3	0
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：フロント右タイヤひび割れ有り	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLB-MBAAQH 「4KV6149-08」	平成22年12月
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。リヤ台枠亀裂。クロスメンバーサビ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

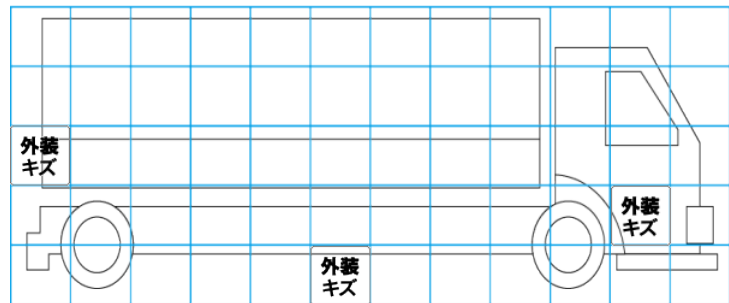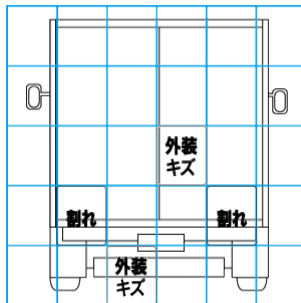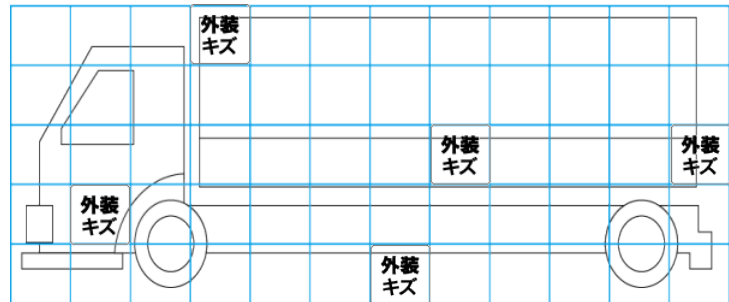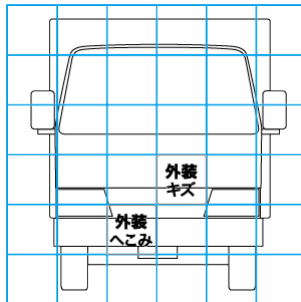

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ