

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年9月	2DG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-106801-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
517.761km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,350 mm 幅：2,270 mm 高：2,300 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態			
リターダ	◎	永久磁石式	異音	◎		デフロック	／	
			オイル漏れ	◎				





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。パーキングブレーキレバーノブ（キズ・えぐれ）。
フロントバンパー左割れ（リフレクター欠品）。
エンジンキー4本、キーレスリモコン3ヶ。

記録簿 有（R4/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
11	11	11	11	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
12	12	4	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				2	—		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9314-2 「B200485」	令和 2年8月
【備考】断熱材：サイド75mmリヤ75mm。ラッシングレール2段。ジョロダレーン4例。左サイド扉観音式。水抜き穴前後2対。庫内灯LED2列。左前車高灯割れ。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CN 「097900473BL」	令和 2年
【備考】	-35℃設定 エバ下内寸高さ2100mm。	+19.2℃ スタンバイコード付。	→ -11.1℃ (1h) 確認。 稼動時間5185h。
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

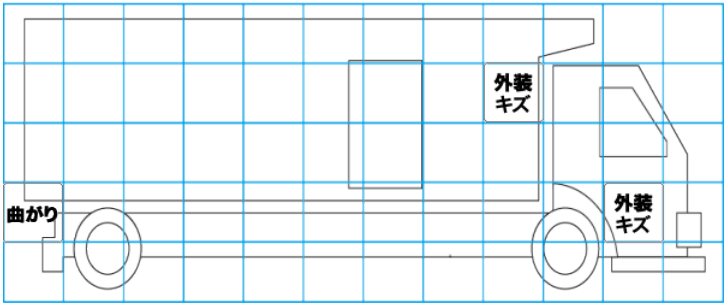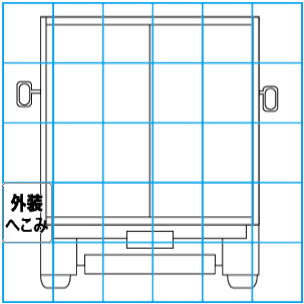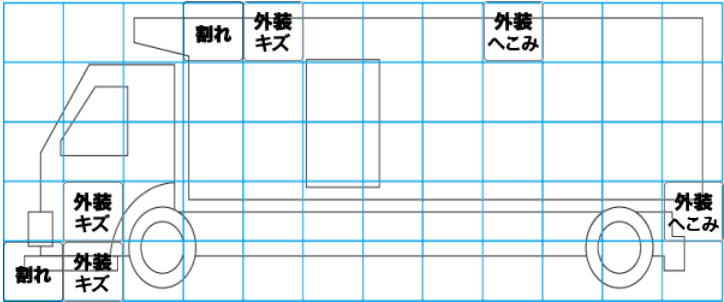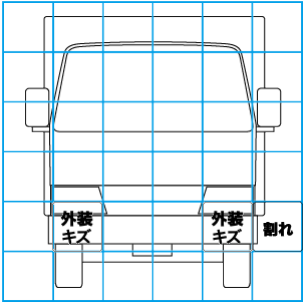

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】