

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成22年6月	PDG-FK61R	アルミウィング	FK61R-540097
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
682.185km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,230 mm 幅:2,280 mm 高:2,400 mm 門高:2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	タペット異音	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	レンズくもり
オイル漏れ	○	燃料ポンプ及びエアコンプレッサー付近、エレメントブロック及びオイルクーラー？後ろ側オイル漏れ大	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	○	動き重い。	ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
水漏れ	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎		リーフサス	○	シャックル摩耗
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
マフラー	○	テールパイプすず付着 出口変形	電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ターボ	◎		ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
冷却水吹返	◎		タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 E/Gキ-3本 キャブ内汚れ
左ドアリフレクター欠損
記録簿 有 (H24/5～R4/5)

タイヤ残量

単位: mm

3

2

—

—

1124

— — — —

スベア

1—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5225/80R17.5225/80R17.5225/80R17.5

— — — —

スベア





225/80R17.5—

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「069C0643」	平成22年
【備考】ラッシング2段 引出しフック5対 前立て穴あき・アオリ隙間有り・リヤドア、アオリ開閉重い ※雨漏れ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

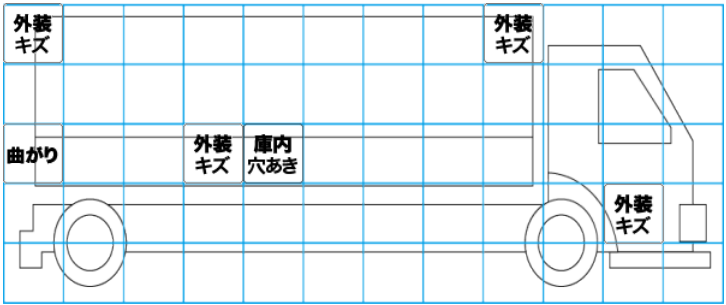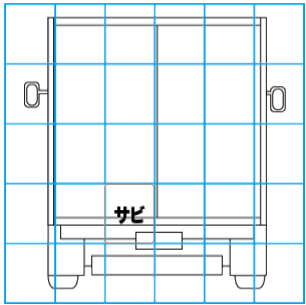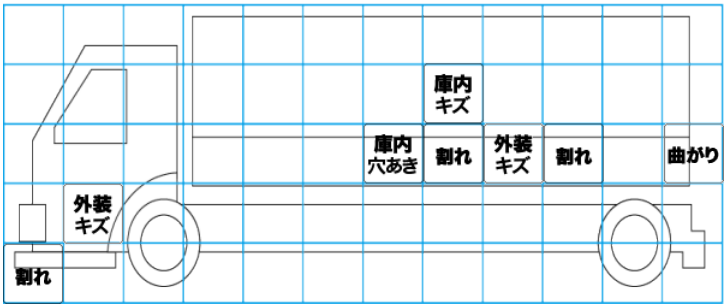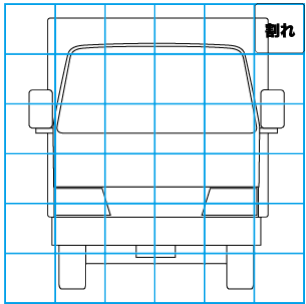

【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ