

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年12月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7057754
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
257,628km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,460 mm 幅：1,860 mm 高：1,980 mm 門高：1,790 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドアウィンカー キズ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	ラジオボタン外れ有り			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎		床材質	／	アルミ 縞板			
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

※R2.9月 185471km時、ディーラーにてエンジン交換、クラッチオーバーホール済み、記録符有り。
キャブ内汚れ・キズ。インパネポケット欠品。右ドア灰皿蓋割れ。左ドアパネルへこみ。
エンジンギ-2本、ボディギ-1本、燃料タンクギ-1本。



記録簿

有（H28/6〜R4/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
				単位：mm			
	4	3		205/80R17.5	205/80R17.5		
	—	—		—	—		
5	5	7	6	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	11	—		205/80R17.5	—		
素材：スチール				備考：フロント左右段減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GAD5 「E1EB279」	平成27年
【備考】断熱リヤ50mm、サイド50mm。可動式中間扉。庫内灯2ヶ（不灯）。左スライド式サイド扉。左サイド、リヤ保冷カーテン付き。観音扉3枚。観音扉ゴム切れ。リヤ台枠凹み			
冷凍機／直結	菱重	TDJS35HP-L2M	平成27年
【備考】フロント、リヤ-30℃設定（ 1hで フロント+5.0℃ → -16.3℃。リヤ+8.0℃ → -13.7℃ 確認 ）。2エバ。リヤエバ高さ1830mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

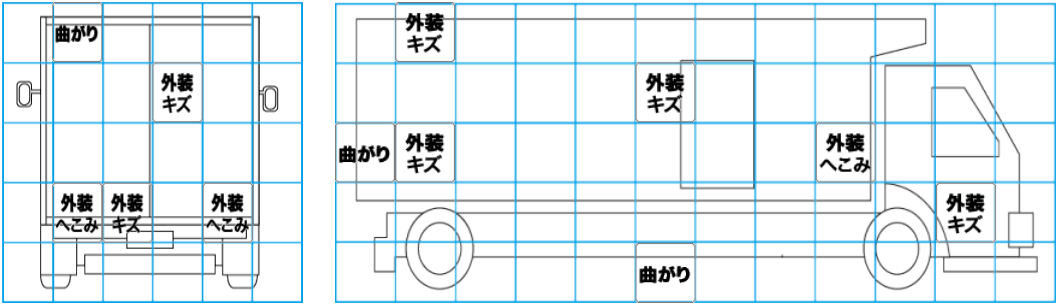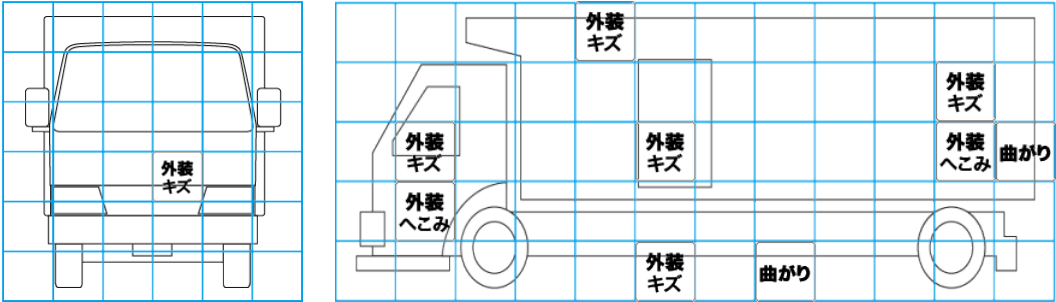

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ