

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成20年5月	PDG-FK72FZ	脱着式コンテナ車	FK72FZ-720249	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
712,407km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:	mm 幅: mm
				高:	mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				
オイル漏れ	○	オイルプレッシャース イッチ	オルタネーター	◎		ヘッドライト	△	ハロゲン、左割れ 取付部
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ラップ	◎				
マフラー	◎		オーティオ	○	ボタン欠品			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎				
			タコグラフ	△	作動不良(電源入らず)			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	○	ブースター、マスター にじみ				パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ・キズ、ビス穴。パワーシフター作動不良(重い)。
シフトワイヤー、セレクトワイヤー渋り。右ドアガラス内側水切りゴム欠品。エンジンキー3本。

記錄簿 有 (R1/5~R4/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	3		265/70R19.5	265/70R19.5		
	—	—		—	—		
5	5	5	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	
素材：スチール				備考：スベアータイヤ欠品			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	新明和工業	CCA78-13 「F905394400」	平成20年
【備考】 ツインリフトシリンダー。ジャッキローラ左右ガタ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

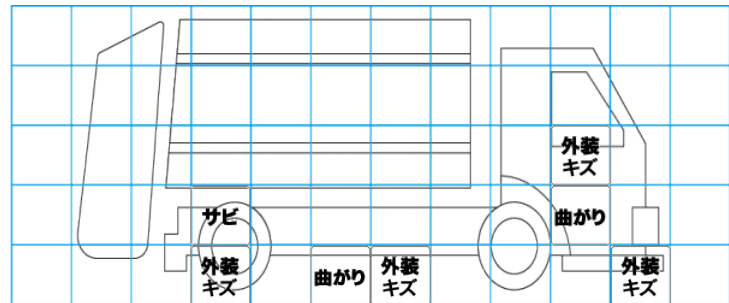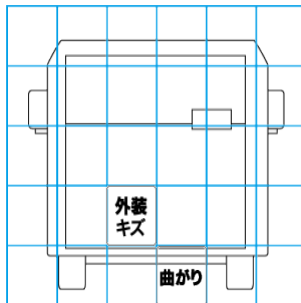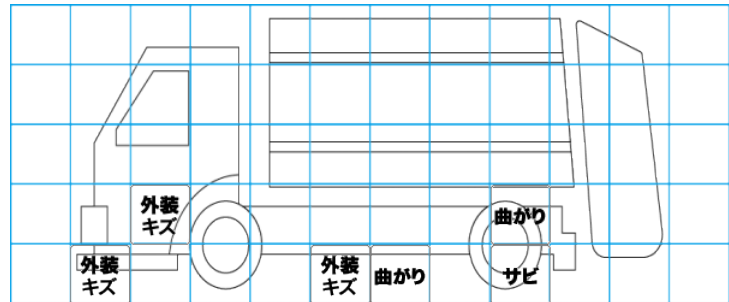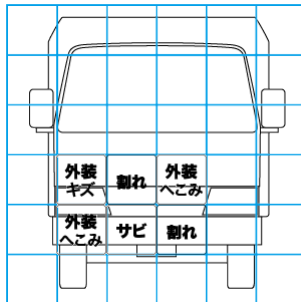

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------