

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年10月	KQG-EXD52BE	トラクタ	EXD52BE-7000158	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
603,137km	460PS/338KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	パワステオイルポンプ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		エンジン右前部オイル しみ	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎		走行関係		
マフラー	◎		バックカメラ	◎	モニターのみ。	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	/		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	○	オイルホース しみ
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	アルミ 400L
ギア鳴き	◎		床材質	/				
ギア抜け	◎		デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	アクスルデフロック。
リターダ	/							



特記事項 エンジンキー×3、キーレス×1、リヤフェンダー左右擦れ、キャブ後ろ工具箱3個

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
3	4	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				スペア	—	11R22.5 16PR	
				素材：スチール	備考：R4本再生タイヤ装着		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	JSK37CY0240 「HP-1300C」	平成28年
【備考】キャパシティ13,000kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

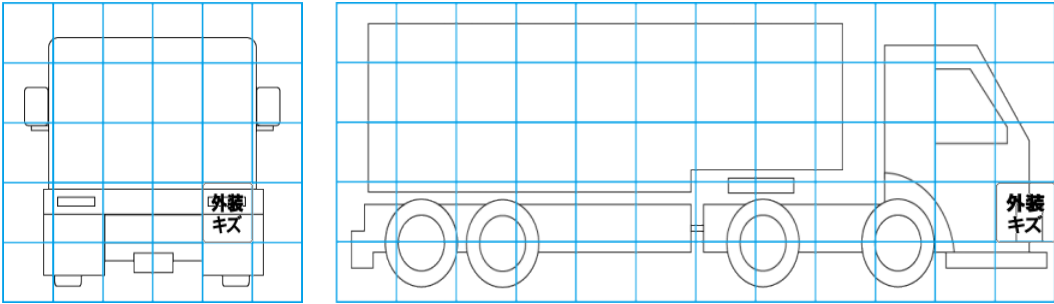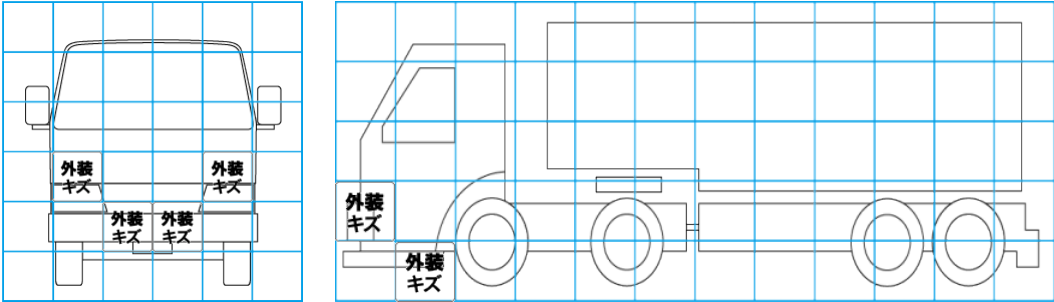

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ