

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成19年10月	PDG-CYJ77W8	アルミウィング	CYJ77W8-7000607		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
407,012km	380PS/279KW	M/T 7速		エアー	長:9,610 mm 高:2,640 mm	幅:2,400 mm 門高:2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	スレ 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース にじみ程度	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右ドアレンズビビ
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	車間警報システム故障	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	○	不鮮明	エアサス	◎	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎		燃料タンク	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							

特記事項 左テールレンズヒビ キャブ・ボディー文字消し塗装 リヤ門口ヘコミ・ヒンジ曲がり・ピン外れ Fグリル割れ・ビス穴
キャブ内汚れ・キズ・ヤニ汚れ 助手席側灰皿フタ欠品 ※H30/06月：走行384,229km時クラッチOH済。

記録簿 有 (H20/1~R2/7)

タイヤ残量

単位：mm

12

12

11

10

5

3

5

4

11

11

0

0

スベア

0

—

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スベア

245/70R19.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	07W-08100	
【備考】ラッシング2段 引出フック9対 庫内灯4ヶ 90度ストッパー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

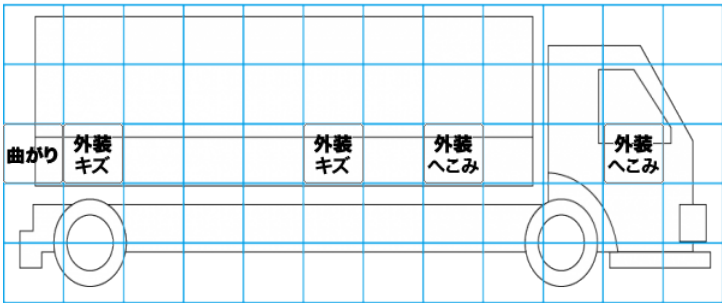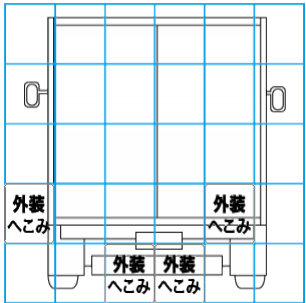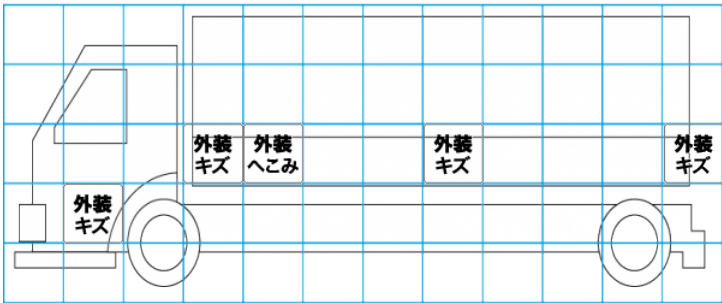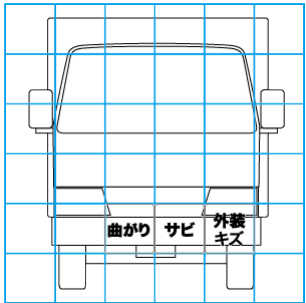

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】