

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|---------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成24年3月 | SKG-FD7JMAA | アルミウイング | FD7JMA-10096 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 618,235km | 240PS/177KW | M/T 6速 | エア | 長: 6,770 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,350 mm 門高: 2,270 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|--|-----------|----|----------------------|--------|----|--------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ○ | スイッチ不良 操作応答悪い、風弱い | シート | ○ | へたり |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | HID |
| オイル漏れ | ○ | ロッカーケース、 インタークーラーホース ノズルシール、オイル クーラー付近、フロー バイオイルセパレータ ー、にじみ | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ○ | キャップ |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ○ | テールパイプすず付着 | オーディオ | ◎ | | リーフサス | ○ | シャックル摩耗 |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | エアサス | / | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ○ | 格納時異音有り | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | ETC | ◎ | 2.0 | ハンドル | ○ | 擦れ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | タコグラフ | / | | 燃料タンク | ◎ | スチール 150L |
| ギア鳴き | ◎ | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| ギア抜け | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| クラッチ | ◎ | | 床材質 | / | FRP | 異音 | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | デフロック | / | |
| リターダ | / | | | | | | | |




特記事項 キャビン汚れ、エンジンキー3本、ボデーキー1本(キーシリンダー側不良)、燃料タンクキー1本
 記録簿 有 (H24/5~R4/11)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| スペア | 6 | | | スペア | | | 225/80R17.5 |

素材: スチール 備考: スペアスタッドレスタイヤ

| 上物仕様 | | | |
|---|---------|---------------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミウイング | トランテックス | HFDMB-MJAAQJ 「2KW7371」 | 平成24年3月 |
| 【備考】 ラッシング1段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ、庫内側面ベニヤ割れ有り | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |

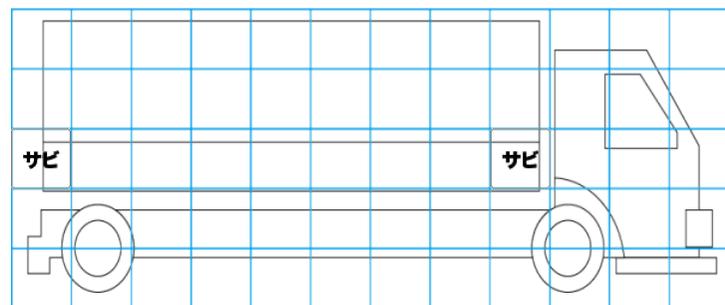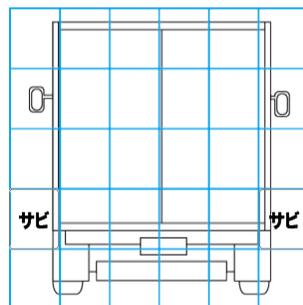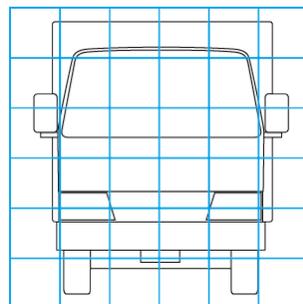

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |