
日付:R07.01/06		ロロア 車両チェッ	クシート	管理番号: 0235066			
		車両り	青 報				
車名  初年度登録		型式	形状	車	車台番号		
三菱ふそう 平成29年12月		TPG-FBA50	冷凍バン	FBA50-560269			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
244,430km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	バキューム		nm 幅:1,660 mm nm 門高:1,750 mm		
<ul><li>□ : 良好</li><li>○ : 通常</li></ul>	対定に ☆:	要修理 /:装備無	し ※あくまでも	当社判断基準によるもの	つです		
▼ エンジン		電装関係	系	<b>▶</b> ++	・ビン		
点検項目 結果	状態	点検項目 結果	状態	点検項目 結果	果		
異音 ◎		エアコン ◎		シート 〇	擦れ、汚れ		
オイル混入 🛮 🔘		スターター ◎		ヘッドライト ◎	ハロゲン		
オイル漏れ 〇 イン	/タークーラーホース	オルタネーター 🕻 🔘		ウィンカー ◎			
<i>灣</i>	<i>y</i>	P/W(運転席) ◎		ワイパー ◎			
水混入   ◎		P/W(助手席) ◎			キャップ欠品		
水漏れ □ □		坂道発進装置 ◎ は	ニルスタートアシスト				
燃料漏れ ◎		異常ランプ ◎		<b>▼</b>	関係		
排気 ◎		オーディオ ◎		点検項目 結果	果		
マフラー 🔘		バックカメラ ◎ カ	<b>コラー</b>	リーフサス ©	:		
ターボ ◎		電格ミラー ◎	•••••	エアサス /	🏲		
冷却水吹返 ◎		ETC © 2	20	パワステ ◎			
<b>ア</b> ミッショ	¬`/	タコグラフ /			擦れ		
点検項目に結果	状態				<b>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>		
	1///25	上物仕村		燃料タンク ◎	70 l		
ギア鳴き ◎		点検項目 結果	状態	<b>▼</b> ==			
ギア抜け ◎		床材質 / フ	ステンレス	ア デフ			
クラッチ . / .				点検項目 結乳			
異音   ◎				異音 ◎	·		
オイル漏れ ◎				オイル漏れ ◎			
リターダ /				デフロック /	<u>.</u>		
特記事項キャブ内汚れ	れ・キズ。エンジンキ-	-1本、ボディキー2本(固着の	の為使用不可)。				
記録簿 有(H3O/9	9~R4/6)						
▼ タイヤ残	量	•	タイヤち	ナイズ			
	単位:mm						
7 7	7		205/75R16	205/75R16			
	-1						
7 7 7	_ 7	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16		
		200/101110		230/101110	200/101110		
スペア	3	スペス	ア	205/75R16			


素材:スチール


備考:


上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
冷凍バン	東プレ	H176166	平成29年1月					
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。庫内灯1ヶ。90度ストッパー。スノコ付き(高さ30mm)。ラッシングレール無し。 前方クロスメンバーサビ。								
冷凍機/直結	冷凍機/直結 東プレ		平成29年1月					
【備考】-30℃設定 ( 1hで +12℃ → -21℃ 確認 )。								
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	ф	点傷有				

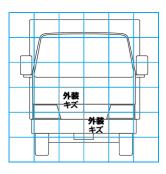

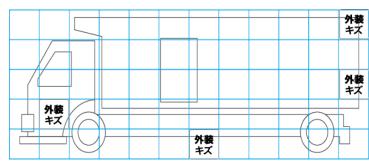

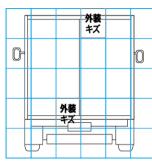

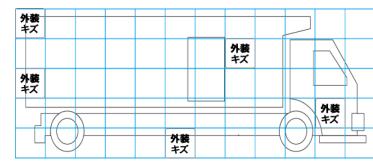

【外装】 【ボデー内】

<b>外装</b> キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	꾸ビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内 へこみ	<b>庫内</b> 穴あき	<b>床</b> 汚れ	
-----------------	-----------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-----------	------------------	----------------	--