

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成23年12月	SKG-FC9JKAA	冷凍バン	FC9JKA-10336
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
572.253km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長:6.180 mm 幅:2.160 mm 高:2.090 mm 門高:1.870 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	TM取付け付近にしみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	◎	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	○	後: 右割れ、左割れ
ワイパー	○	右ウオッシャーノズル折れ
ミラー	○	カバー外れ 左カバー

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ・キズ ダッシュボード外し穴 キャブ・ボデー文字跡 テール枠曲がり・ガタ 台枠へこみ
記録簿 有 (H24/3~R2/9)

タイヤ残量			
単位: mm			
6	6		
-	-		
2	2	2	1
-	-	-	-
スペア	3	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	-
素材:		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	HFCKA-	
【備考】断熱リヤ50mm、サイド50mm 庫内リモコン欠品			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2	
【備考】-30℃設定 (1h +14℃→-6℃)			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-	
【備考】格納式2枚折り、最大荷重1000k、寸法全長1555mm・全幅2180mm・有効長1300mm・有効幅2060mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

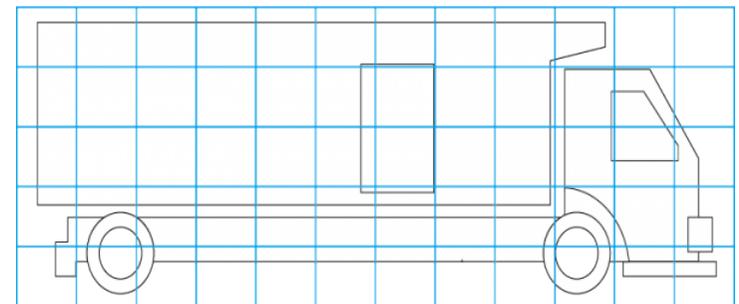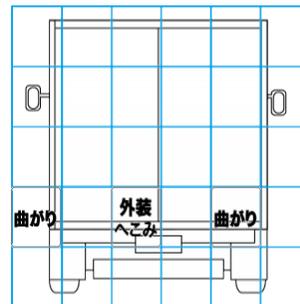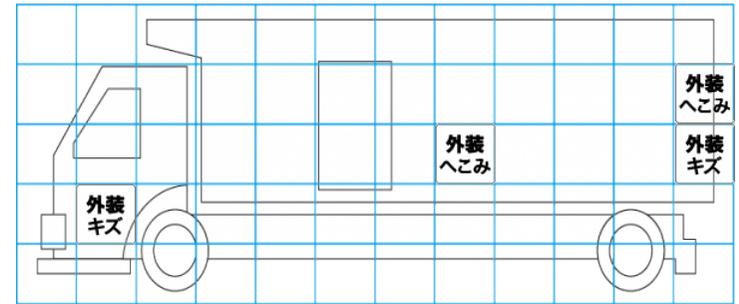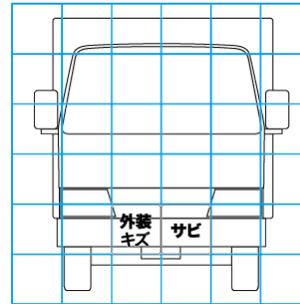

- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ