

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年3月	LKG-CYL77A	アルミウイング	CYL77A-7001734
走行	馬力	シフト		ブレーキ
777,864km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
		長: 9,600 mm	幅: 2,400 mm	高: 2,500 mm
		mm 門高: 2,440 mm		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	△	HID
ウインカー	△	右ヘッドライト水混入
ワイパー	◎	リヤ社外レンズ
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび8ヶ所
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 *R2,10,31・618960Km時ディーラーにてリビルトエンジンと交換済。
 キャブ内汚れ・キズ。インパネポケット欠品。スイッチメクラ欠品。テールレンズ社外品(要交換)。フロントパネルひび割れ有り。
 左右ステップスカート外れ。エンジンキー2本、ボディキー2本。
記録簿 有 (H25/3~R4/4)




タイヤ残量			
単位: mm			
10	10		
—	—		
3	3	3	3
10	9	10	10
スヘア	13	—	

タイヤサイズ			
275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スヘア	275/80R22.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8DN560」	平成24年
【備考】 鳥居型引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ所(2ヶ不灯)。ウイング内張り削れ・穴あき有り。床板削れ。左ウイング前方三角板曲り・コーナー凹み。ウイング内側ゴム外れ有り。リヤバンパー曲がり。右コーナーカバー欠品。左アオリ後方カバー削れ。文字跡あり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リヘア可)

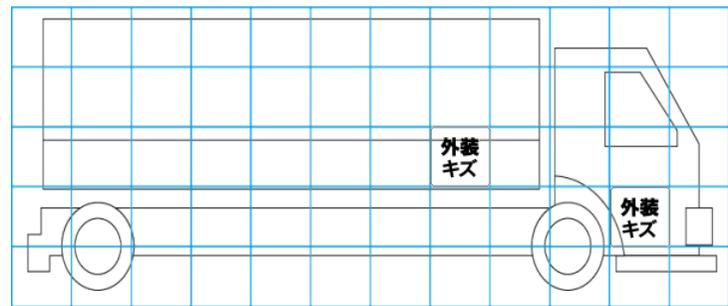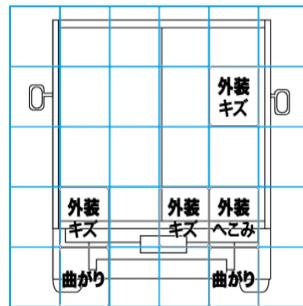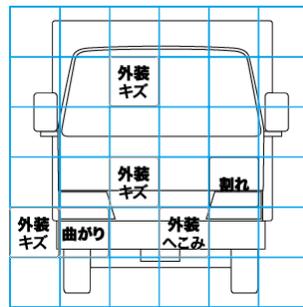

【外装】	【ボデー内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ