

車 両 情 報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成26年12月	TKG-MK38L	アルミウィング	MK38L-30739		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
105,451km	215PS/158KW	M/T 6速		エアー	長:6,310 mm	幅:2,390 mm
					高:2,270 mm	門高:2,170 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーケース にしみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎
ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターナ	／

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	後： 右割れ ひび割れ。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れキズ。後右テールランプレンズひび割れ。バックランプレンズひび割れ。
記録簿 有 (R1/10~R2/10※R2・9・18、102179km時、デラーにて、クラッチOHとエンジンリヤシール交換。)

タイヤ残量





単位: mm

3	6		
—	—		
5	6	6	4
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	4Y9C2424	平成26年(不明)
【備考】ラッシングレール1段。庫内灯3個。90度ストッパー付。引出フック5対付。			
パワーゲート／格納ゲート	パプコ	PRAK10-6475D	平成26年(不明)
【備考】格納ゲート2枚折。PG寸法：全長1550mm・全幅2400mm（有効長1280mm・有効幅2310mm）最大荷重：1000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

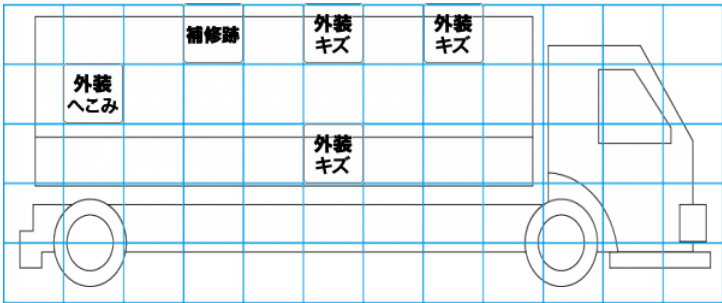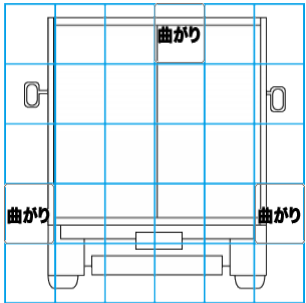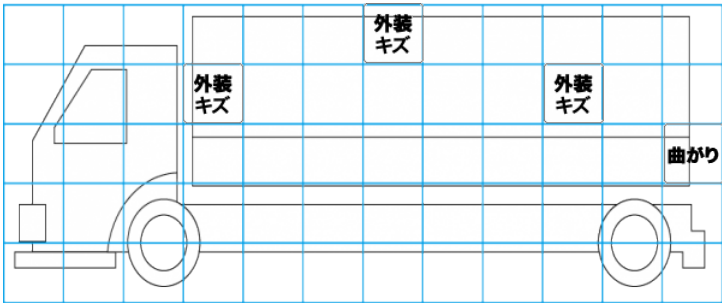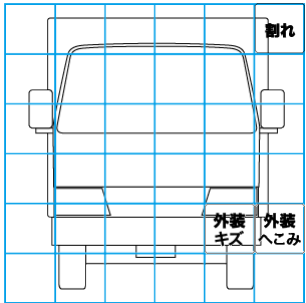

【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ