

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年8月	2DG-FR1AHG	冷凍パン	FR1AH-102527-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
715.633km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,330 mm 高: 2,290 mm	幅: 2,280 mm 門高: 2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リッターダ	◎	永久磁石式						
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 1型キーストン	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。リヤ右ナンバー灯凹み。
エンジンキー1本(スペア無し)。ドアキー1本。キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有 (R1/8~R3/8、R5/2、R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
8	8	6	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
6	5	8	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア 12 —				スベア 295/80R22.5 —			
素材：アルミ				備考：フロント・リヤサイズ違い			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TB7053 「B060536」	平成18年6月
【備考】＊年式違い。断熱：リヤ50mm・サイド75mm。ジョロダーレール4列。ラッシング2段。庫内灯4ヶ。水抜き穴前後2対。左サイド片開き式ドア。フェリーフック1対。後方上部エバ外し後有。観音扉内側腐食・錆有。左後方コルゲートパネル穴あき。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU73E25	平成18年
【備考】-30℃設定 +17℃ → -7℃ 確認（1h）で。稼働時間29225h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

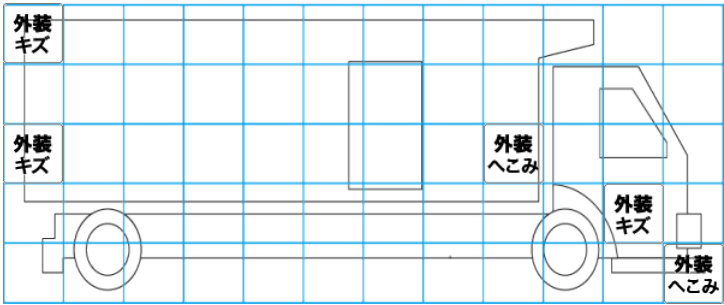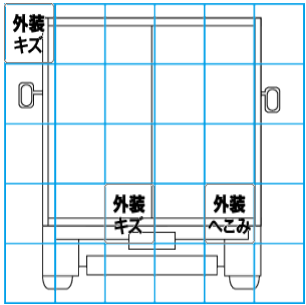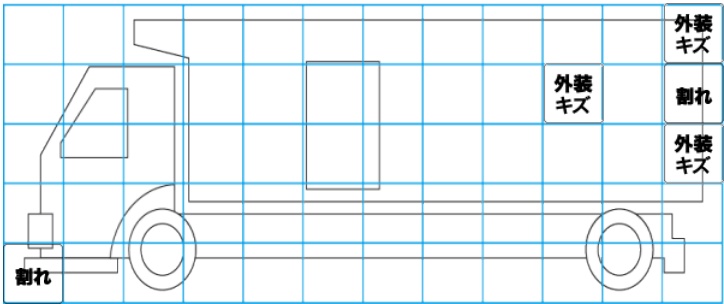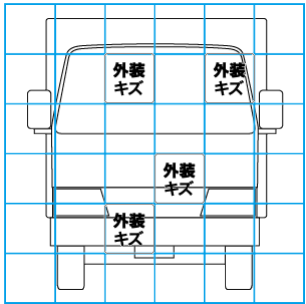

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------