

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年3月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-503969-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
552.670km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット 1 2 速	エア-	長:9,530 mm 幅:2,330 mm 高:2,570 mm 門高:2,470 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン 結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにしみ リターンパイプ
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	2.0	
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	◎
ヘッドライト	◎ LED
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ 左カーバー擦れ、右アー ムキズ・剥がれ。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、 エア漏れ
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L





点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 前デフ滲み
デフロック	◎	

特記事項 スマートキー１本、タイヤ灯不灯
記録簿 有（R1/6～R6/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	7	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
	6	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
6	4	4	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	3	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		4	—	スペア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2708-3 「B190050」	令和 1年1月
【備考】ラッシングレール3段、ジョロダー4列、庫内灯LED6ヶ、水抜き穴4カ所、サーキュレーター4ヶ、エアリブ、エアラインレール、庫内キズ・凹み有。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	TZ1200	令和 1年1月
【備考】-30℃設定（約1H後、30℃→18℃）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

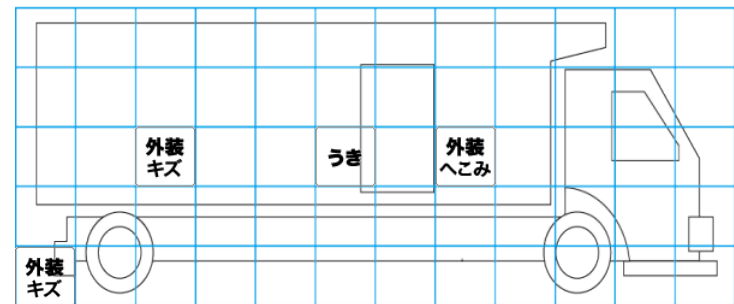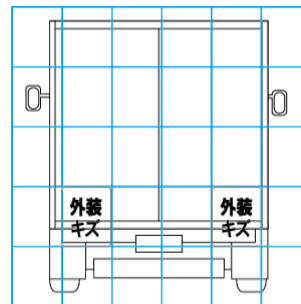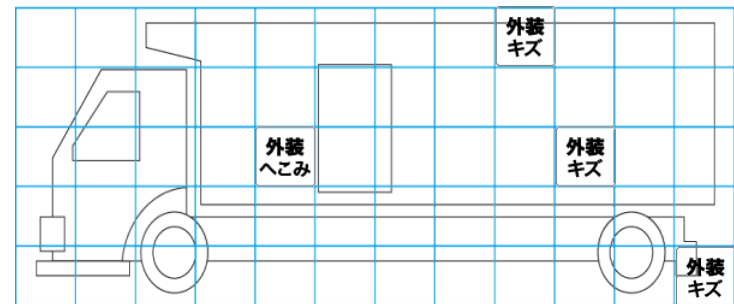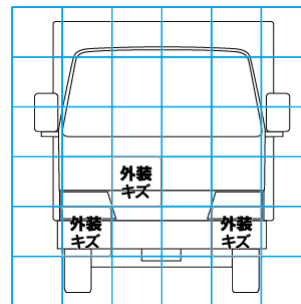

【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ