

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年10月	TKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90S2-7084994
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
432,005km	210PS/154KW	M/T	6速	長: 6,220 mm 高: 2,400 mm 幅: 2,220 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴, 擦れ, 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	-	HID
オイル漏れ	○	にじみ程度 インタークーラーホー	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	-		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎	ラジオのみ	ハンドル	○	擦れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	-		エアサス (種類)	-	
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	/	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		エアサス (不具合)	/	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	パワーステアリング	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	リーフサス	◎	
クラッチ	◎		デフ			燃料タンク	◎	スチール 200L
異音	◎		点検項目	結果	状態	リアサス	◎	
オイル漏れ	◎		異音	◎		テフロック	/	
リターダ	/		オイル漏れ	◎				



特記事項 キャビン汚れ傷 アイドリングストップ付
記録簿 有 (H29/10~R1/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
6	6	5	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	11	-		スペア	225/80R17.5	-	-

素材: 鉄 備考: スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウィング	日本フルハーフ	DMS「W4DB820」	(不明)
【備考】 ラッシングレール2段 引き出しフック5対 庫内灯3ケ 前面側面下部鉄板張り 右側面コルゲートパネル切り張り補修有り			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

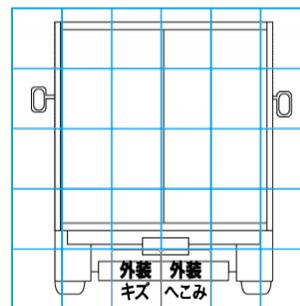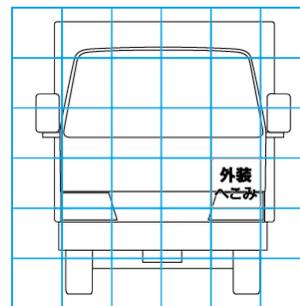

- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ