

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成20年11月	PKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7012173
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
623,040km	210PS/154KW	A/T	エア－	長：6,120 mm 幅：2,110 mm 高：2,050 mm 門高：2,040 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	内外気切り替えレバー ノブ欠品	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイルしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ラジオのみ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
ミッション			ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
			タコグラフ	／		エアサス	／	
			上物仕様			パワステ	◎	
						ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質			デフ		
ギア抜け	◎							
クラッチ	／							
異音	◎							
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	／					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。ドア灰皿蓋左右欠品。 ETC付 アルミホイール。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	2	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				1	—		
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F084626	平成20年11月
【備考】システムフロアー、ラッシングレール2段、庫内灯3個 断熱リヤ70mmサイド70mm。側面左右内貼り剥がれ穴あき有、リヤ観音扉内貼り剥がれ穴あきモール外れ。			
冷凍機／直結	東プレ	XZ42L0C-C	(不明)
【備考】-30℃設定で1h運転（+10℃→-13℃）			
格納ゲート		RAK10-6465D	(不明)
【備考】最大荷重1000kg、2枚折 全長1560mm全幅2000mm（有効長1300mm有効幅1910mm）庫内リモコン不良			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

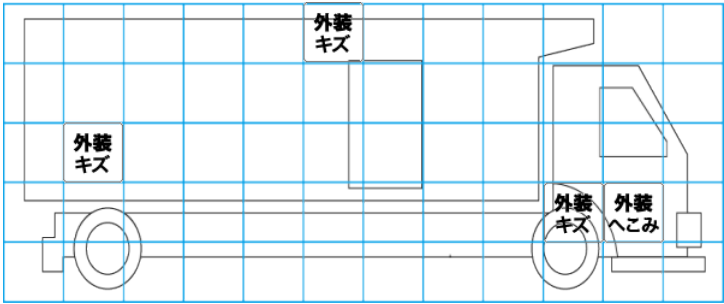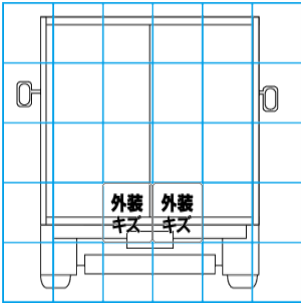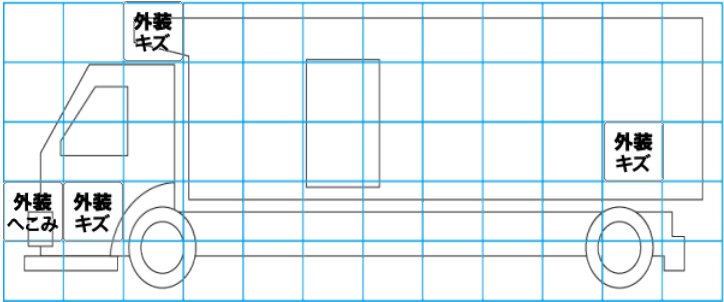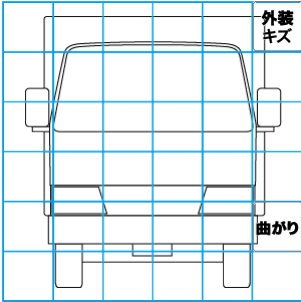

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】