

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年3月	LKG-FS55VZ	冷凍バン	FS55VZ-500544
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,066,983km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア-	長: 9,310 mm 幅: 2,285 mm 高: 2,444 mm 門高: 2,408 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	◎	
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり 肘置き破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	200L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 室内汚れ、ビス穴、車両フロント部飛び石多数





記録簿 有 (H24/5・H30/3~R2/3)

タイヤ残量			
単位: mm			
12	12		
11	11		
12	10	4	4
2	2	3	8
スヘア	3	—	

タイヤサイズ			
265/70R19.5	265/70R19.5		
265/70R19.5	265/70R19.5		
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スヘア	265/70R19.5		—
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	「110855」	平成23年12月(不明)
【備考】左サイドドア、ラッシング3段、ジョロダー4列、水抜き穴4か所、庫内LED、結露防止シート			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CN	(不明)
【備考】電源入らない			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

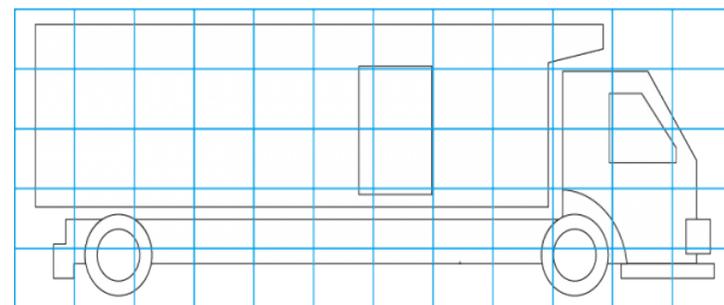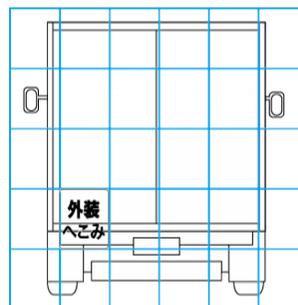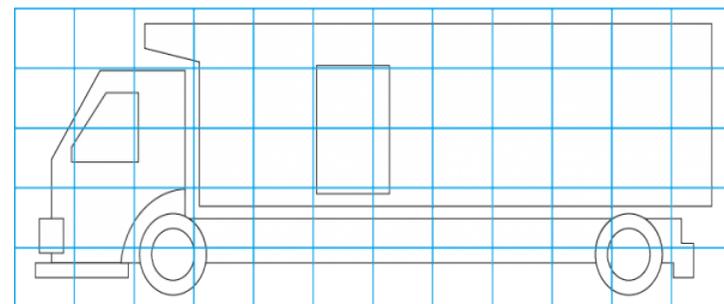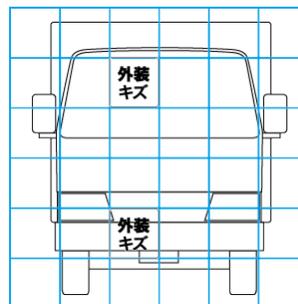

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ