

#635 P.001/001 2020/12/03 08:35 4 4 092 663 6288 From: (株)牛島自動車福岡インター店

日付: R2.12.1



車両チェックシート

担当: 河野 矢野 搬入者: 入部

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H15.4	KL	FU505U2-521110	フルミ平
走行	馬力	シフト		
910909 km	350 (PS/kW)	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T 7速		
ブレーキ	ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!			
エア ・ バキューム	長: 947 m 幅: 2.38 m 高: 0.88 m 門高: 0.78 m			

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	○	リザーブタンクより水出し
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
※エアもれ		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風向切替不良
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へたり、破れ
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
フルクリア球れ		

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ペラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	デフ玉にじみ
デフロック	◎	

特記事項	燃費 92.7 300L + 200L ETC 770793 140km 記録簿 無 / 有 (H16~25)	室内汚れ、タバコ、動物の毛
------	--	---------------



タイヤ残量

単位: mm

段減り	8	5	段減り
割れ有り			
7	7	6	6
2	2	3	3
スペア	5		

タイヤサイズ

295/80R22.5	"		
11R22.5/6PR	"	"	"
"	"	"	"

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
アルミ平	小西ボデー			

その他





・床鉄板
・丸管フ7/10対
・鋼材フ7/2対
・スタンション1対

※アオリ内側 亀裂・キズ多し
※前立 スリキズ・サビ

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有・無・()	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有(リペア: 可・不可)



※看板消し作業 (有・無)

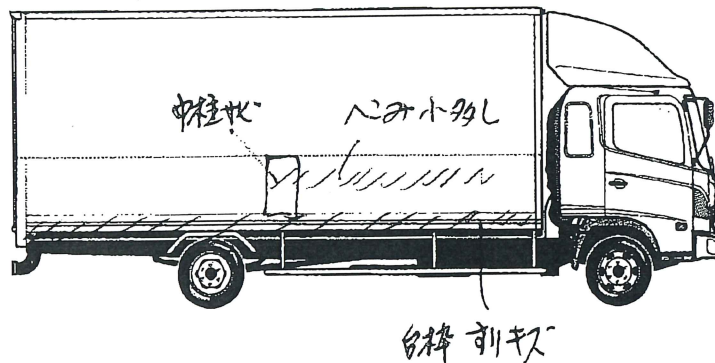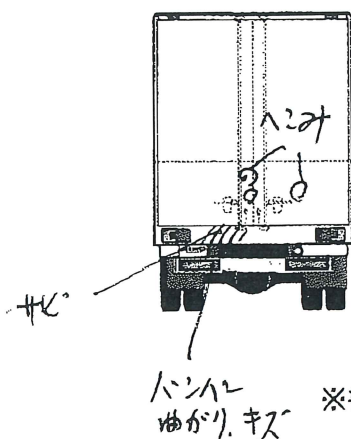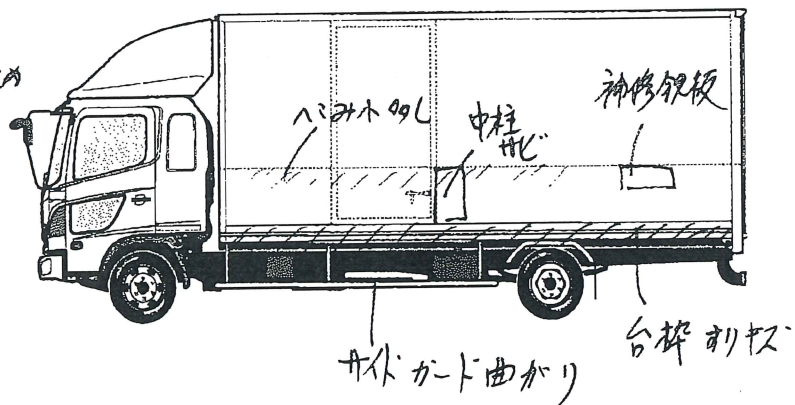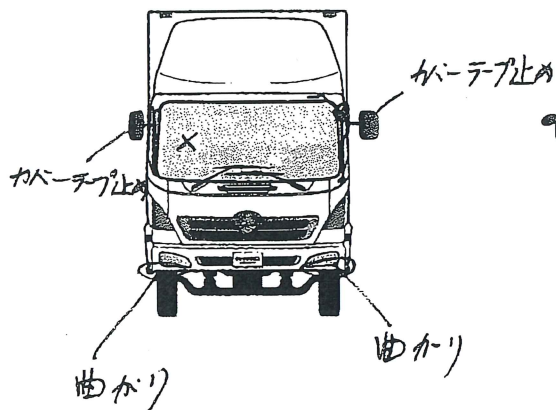

※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？