

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年3月	2PG-FR1AHG	冷凍パン	FR1AH-101013	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
285,282km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,465 mm 高: 2,306 mm	幅: 2,280 mm 門高: 2,285 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	結果	状態
異音	◎		
オイル混入	◎		
オイル漏れ	◎		
水混入	◎		
水漏れ	◎		
燃料漏れ	◎		
排気	◎		
マフラー	◎		
ターボ	◎		
冷却水吹返	◎		

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス キーストン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	LED ウォッシャー付き
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付き/パワーミラー

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 右フロントショックアブソーバーオイル漏れ有り
記録簿 ○

タイヤ残量

単位: mm

10

9

—

—

3444

4344

スベア

15

—

タイヤサイズ

295/80R22.5

295/80R22.5

—

—

275/80R22.5275/80R22.5275/80R22.5275/80R22.5

275/80R22.5275/80R22.5275/80R22.5275/80R22.5

スベア

295/80R22.5

—

素材: アルミ





備考:

素材：アルミ

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V024D13-10」	平成30年
【備考】ショルダー4列、ラッシング2段、庫内灯5個、UVオゾン消臭器、水抜き穴×4、エアリブ、天井結露防止シート、、簡易間仕切り、左サイドドア観音開き×2、リヤドア観音開き			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	UT1200	平成30年
【備考】－29℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

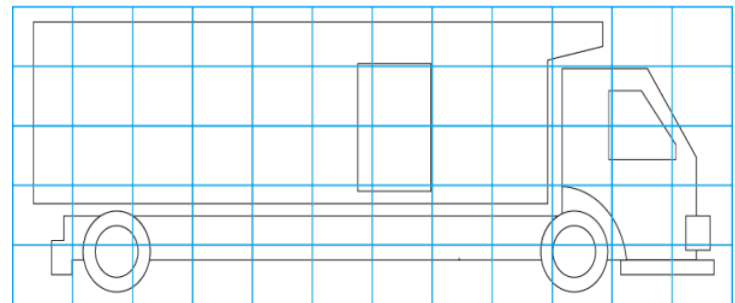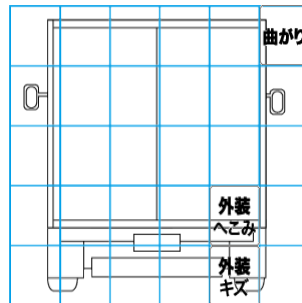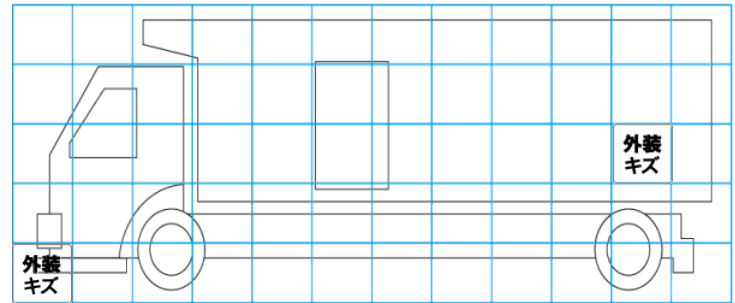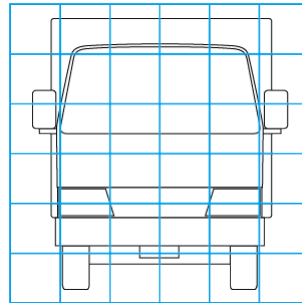

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------